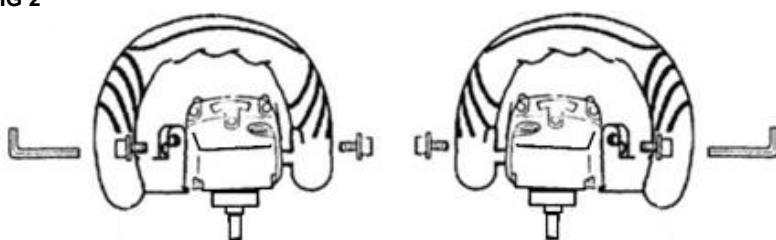


**FIG 1**



**FIG 2**



**FIG 3**




**Fig 4**



**Fig 5**



**Fig 6**

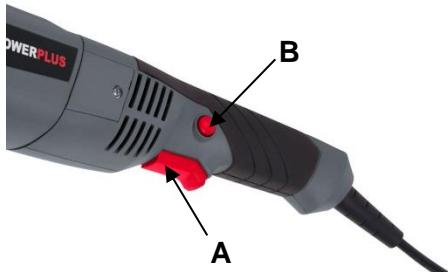

1	<b>POUŽÍVANIE .....</b>	3
2	<b>POPIS (OBR. 1) .....</b>	3
3	<b>OBSAH BALENIA.....</b>	3
4	<b>SYMBOLY .....</b>	4
5	<b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE .....</b>	4
5.1	<i>Pracovná plocha .....</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť.....</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť .....</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň .....</i>	5
5.5	<i>Servis.....</i>	6
5.6	<i>Použitie predĺžovacích kálov .....</i>	6
6	<b>ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....</b>	6
7	<b>MONTÁŽ.....</b>	6
7.1	<i>Montáž rukoväte (obr. 2) .....</i>	6
7.2	<i>Montáž príslušenstva (obr. 3).....</i>	6
7.3	<i>Príslušenstvo (obr. 4) .....</i>	6
7.3.1	<i>Brúsný kotúč (1).....</i>	6
7.3.2	<i>Vláknová podložka (2) .....</i>	6
7.3.3	<i>Vlnená leštiaca podložka (3).....</i>	7
8	<b>PREVÁDZKA .....</b>	7
8.1	<i>Ovládanie rýchlosťi (obr. 5).....</i>	7
8.2	<i>Zapnutie a vypnutie (obr. 6) .....</i>	7
8.3	<i>Vypnutie .....</i>	7
8.4	<i>Tipy na leštenie.....</i>	7
8.5	<i>Tipy na brúsenie .....</i>	8
9	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>	8
9.1	<i>Cistenie .....</i>	8
9.2	<i>Údržba .....</i>	8
10	<b>ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV .....</b>	9
10.1	<i>Stroj nefunguje .....</i>	9

# **POWERPLUS**

POWE41030

SK

10.2	<i>Elektromotor nedosahuje maximálnu rýchlosť</i> .....	9
10.3	<i>Stroj sa prehrieva</i> .....	9
10.4	<i>Nadmerné iskrenie alebo elektromotor beží nepravidelne</i> .....	9
11	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	9
12	<b>HLUK</b> .....	9
13	<b>ZÁRUKA</b> .....	10
14	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b> .....	10
15	<b>VYHLÁSENIE O ZHODE</b> .....	11

**UHLOVÁ LEŠTIČKA 1200 W  
POWE41030****1 POUŽÍVANIE**

Ručná elektrická leštička je vhodná na neprofesionálne použitie. Iné použitie, ako je leštenie a ľahké brúsenie, je prísně zakázané.



**VAROVANIE!** Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

**2 POPIS (OBR. 1)**

1. Hlavný vypínač
2. Ovládanie rýchlosťi
3. Rukoväť tvaru U
4. Držiak podložky
5. Aretácia vretena
6. Zámok spínača

**3 OBSAH BALENIA**

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE:** Bialiaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1 x uhlová leštička  
1 x rukoväť v tvarе U  
1 x inbusový kľúč  
2 x skrutky  
1 x uchytávacia podložka so suchým  
zipsom (180 mm)

1 x špongiová podložka so suchým  
zipsom (180 mm)  
1 x leštiaci kryt (180 mm)  
1 x brúsný papier so zrnotosťou (180 mm)  
1 x návod



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte  
prosim predajcu.

## 4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Noste vždy ochranné okuliare.
	Pred použitím si prečítajte návod.		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.
	V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.		Zabezpečte odstup okolo stojacich.
	Ak je kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku z el. siete.		Noste ochranné rukavice.

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorm (bez kábla).

### 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediac, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapaliť prach alebo výparu.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napäťím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sietovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavované daždu ani vlhkým podmienkam. Prenik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ľahanie alebo vytahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia budte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy nosťe chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklizává bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoločnú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Budte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### 5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použíti elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napäťia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opäťovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náhybnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmto pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

**5.5 Servis**

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

**5.6 Použitie predlžovacích káblov**

Používajte iba schválené predlžovacie káble vhodné pre príkon stroja. Minimálna veľkosť vodiča je 1,5 mm<sup>2</sup>. Ak používate kálový bubon, kábel úplne odmotajte.

**6 ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Príslušenstvo musí byť dimenzované minimálne na rýchlosť odporúčanú na výstražnom štítku nástroja. Kolesá a iné príslušenstvo, ktoré beží pri vyšej ako určenej rýchlosťi, môže odletieť a spôsobiť zranenie.
- Pri vykonávaní činnosti, pri ktorej sa rezacie zariadenie môže dostať do kontaktu so skrytým el. vedením alebo vlastnou elektrickou šnúrou, držte náradie za izolované držiaky. Kontakt so „živým“ drôtom spôsobí, že kovové časti nástroja budú tiež pod prúdom a používateľovi spôsobiť šok.
- Pred prevádzkou pozorne skontrolujte uchytávaciu podložku, či na nej nie sú praskliny alebo či nie je poškodená. Ak je podložka prasknutá, poškodená alebo zdeformovaná, okamžite ju vymeňte.
- Nástroj držte pevne.
- Ruky držte mimo rotujúcich častí.
- Zabezpečte, aby sa uchytávacia podložka so suchým zipsom a vlnená flísová podložka alebo špongiová podložka nedotýkali obrobku predtým, ako zapnete alebo vypnete vypínač.
- Elektrické náradie nenechávajte v činnosti bez dozoru. Nástroj spúšťajte, len keď ho držíte.
- Nedotýkajte sa obrobku bezprostredne po prevádzke, môže byť mimoriadne horúci a mohol by spôsobiť popálenie pokožky.

**7 MONTÁŽ**

**Pred montovaním doplnku vždy vypojte zástrčku nástroja.**

**7.1 Montáž rukoväťe (obr. 2)**

Rukoväť je vhodná buď na použitie ľavou alebo pravou rukou.

- Rukoväť nainštalujte tak, aby sa otvory zhodovali so skrutkovými otvormi na stroji.
- Rukoväť utiahnite skrutkami a inbusovým kľúčom.

**7.2 Montáž príslušenstva (obr. 3)**

- Stlačte zámok vretena (a).
- Priskrutkujte a utiahnite držiak podložky na vretene.
- Stlačte zámok vretena.
- Namontujte želané príslušenstvo na držiak podložky.

**7.3 Príslušenstvo (obr. 4)****7.3.1 Brúsny kotúč (1)**

Používa sa na brúsenie a leštenie nových náterov a plastov.

**7.3.2 Vláknová podložka (2)**

Používa sa v kombinácii s inými podložkami.

7.3.3 Vlnená leštiaca podložka (3)

Používa sa leštenie s vysokým leskom. Na použitie v kombinácii s vláknovou podložkou.

## 8 PREVÁDZKA



**Vždy sa riadte bezpečnostnými pokynmi a dodržiavajte platné predpisy.**

- Pri zapínaní a vypínaní držte stroj mimo obrobku.
- Po použíti a pred vypojením zástrčky z elektrickej zásuvky stroj vždy najskôr vypnite.

### 8.1 Ovládanie rýchlosťi (obr. 5)

Rýchlosť kotúča je možné ovládať otočným gombíkom na vrchnej strane rukoväte. Čím je vyššia poloha, tým je vyššia rýchlosť.



**Pri aplikovaní vosku a lesku, nespúšťajte pri vysokej rýchlosťi.**

### 8.2 Zapnutie a vypnutie (obr. 6)

- Stroj zapnete stlačením hlavného vypínača. (a)
- Na súvislé používanie môžete použiť zaistovací gombík. (b)

### 8.3 Vypnutie

Pustite spínač.

Ked' používate zaistovací gombík, musíte na odblokovanie stlačiť hlavný vypínač.



**Leštička bude po vypnutí ešte rotovať.**

Stroj položte až vtedy, keď sa motor prestane úplne otáčať. Stroj nekladte na prašný povrch. Do stroja by sa mohli dostať prachové častice.



**Na zastavenie motora nikdy nepoužívajte aretáciu vretena.**

### 8.4 Tipy na leštenie

- Zabezpečte, aby plocha, ktorá sa má leštiť, bola čistá a suchá.
- Zvolte si len také leštiace zmesi, ktoré sú kompatibilné s lešteným materiálom a spôsobom aplikácie. Pred použitím si prečítajte a pochopte informácie dodané s leštiacou zmesou.
- Pri použíti leštiacich špongií naneste leštiacu zmes rovnomerne na leštiacu špongiu a špongiu priložte k obrábanému povrchu.
- Stroj držte pevne oboma rukami za príslušné držadlá. Leštiaca špongia by mala mať s pracovným povrchom len ľahký kontakt.
- Zapnite stroj a po povrchu prechádzajte poloblúkovitými pohybmi. Zastavte a naneste ďalšiu zmes podľa potreby.
- Keď sa zakryje celý povrch, stroj zastavte a zmes nechajte vyschnúť (postupujte podľa pokynov výrobcu).
- Pripevnite čistý leštiaci kryt k stroju a povrch obrábjajte tak ako predtým, až kým neodstráňte všetku viditeľnú leštiacu zmes.

**8.5 Tipy na brúsenie**

Tento stroj sa používa predovšetkým ako lešiaci nástroj. Je vhodný na ľahké brúsné práce, napr. jemné brúsenie v rámci prípravy na lešenie, ale nie je určený na odstraňovanie veľkého množstva materiálu. Ak by to bolo potrebné, použite iný typ brúsky, napr. pásovú brúsku.



Stroj **NIKDY** nepoužívajte na vlhké brúsenie.

Pri brúsení **VŽDY** používajte adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

- Stroj nechajte dosiahnuť požadovanú rýchlosť a až potom umožnite kontakt brúsneho papiera s obrobkom.
- Začnite s drsnejším brúsnym papierom a postupne pracujte s jemnejšími brúsnymi papiermi, až kým nedosiahnete želané opracovanie.
- Na brúsku pôsobte len miernym prítlakom. Príliš silným tlačením na pracovný povrch môže dôjsť k prehriatiu motora alebo poškodeniu pracovného povrchu.
- Pracovný povrch zbrusujte rovnomerne. Stroj pracuje rotačným pohybom, takže nie je potrebné pracovať s textúrou.
- Brúsku používajte na brúsenie iba na plocho. Nakláňaním brúsky na okraj sa poškodí obrobok.

## 9 ČISTENIE A ÚDRŽBA



**Varovanie!** Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku.

### 9.1 Čistenie

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



**Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.**

### 9.2 Údržba

Naše stroje boli zhrozené tak, aby fungovali dlhodobo len pri minimálnej údržbe. Trvalá úspešná prevádzka závisí od správneho ošetrovania a čistenia stroja.

**10 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV**

Ak stroj nebude správne fungovať, v nasledujúcej časti sú uvedené možné príčiny a vhodné riešenia:

**10.1 Stroj nefunguje**

- Vypnutý prívod energie.
- Poškodený (predlžovací) kábel.

**10.2 Elektromotor nedosahuje maximálnu rýchlosť**

- Predlžovací kábel je príliš tenký a/alebo príliš dlhý.
- Sieťové napätie je nižšie ako 230 V.

**10.3 Stroj sa prehríva**

- Sú zablokované ventilačné otvory. Vyčistite ich suchou handričkou.
- Stroj bol preťažený. Stroj používajte na účely, na ktoré je určený.

**10.4 Nadmerné iskrenie alebo elektromotor beží nepravidelne**

- V motore je nečistota alebo sú opotrebované uhlíkové kefky.
- Vymeňte uhlíkové kefky alebo stroj odneste do špecializovaného opravného centra.



Opravy a servis smie vykonávať iba kvalifikovaný technik alebo servisná firma.

**11 TECHNICKÉ ÚDAJE**

Č. modelu	POWE41030
Menovité napätie AC (Un)	220-240 V
Menovitá frekvencia (fn)	50 Hz
Menovitý výkon (Pn)	1200 W
Rýchlosť rotácie (n)	3500 min <sup>-1</sup> (max)
Priemer kotúča	180 mm
Aretácia vretena	M 14

**12 HLUK**

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	98 dB(A)



**POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.**

aw (Vibrácie):	21,9 m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------	-----------------------	--------------------------

**13 ZÁRUKA**

- Záručná lehotu poskytovanú na tento výrobok je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruk sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napäťia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

**14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

## 15 VYHLÁSENIE O ZHODE



**VARO N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok: Uhlová leštička  
obchodná známka: POWERplus  
model: POWE41030

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovanych nariem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60745-1 : 2009  
EN60745-2-3 : 2011  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 2015  
EN61000-3-2 : 2014  
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove  
Regulačné záležitosti – Compliance Manager  
01/08/2016