

POWERPLUS

POWE80020

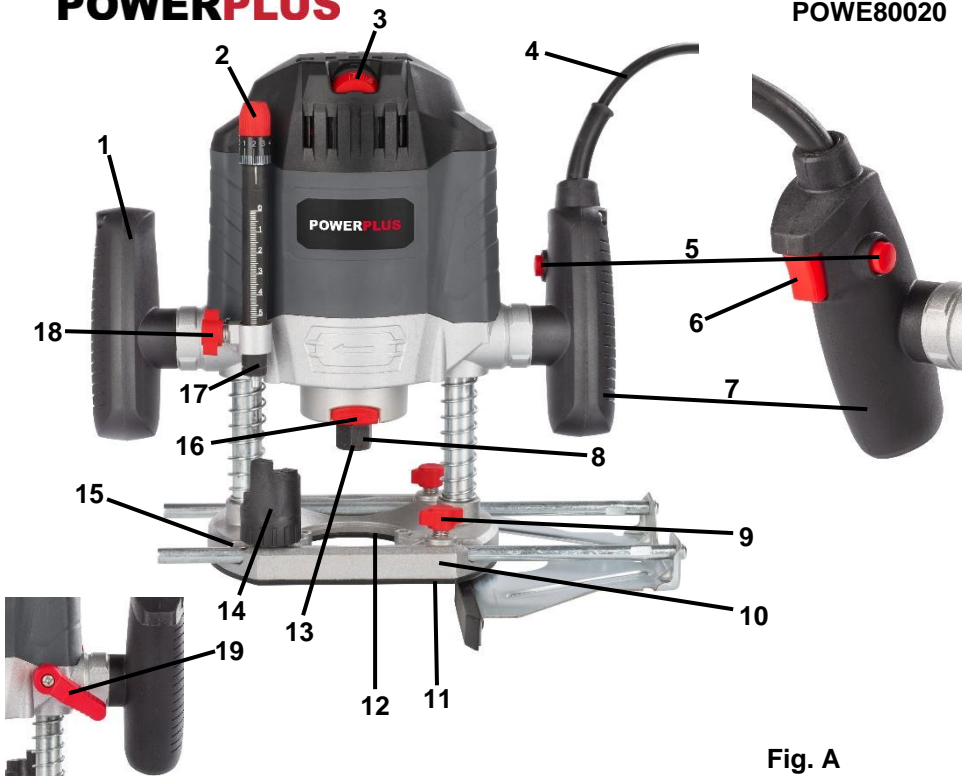


Fig. A

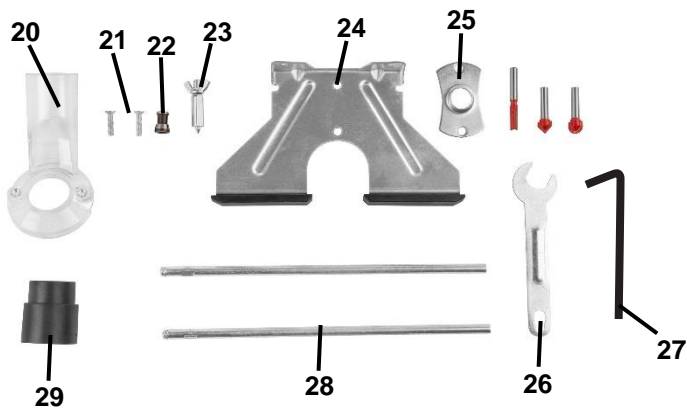


Fig. B

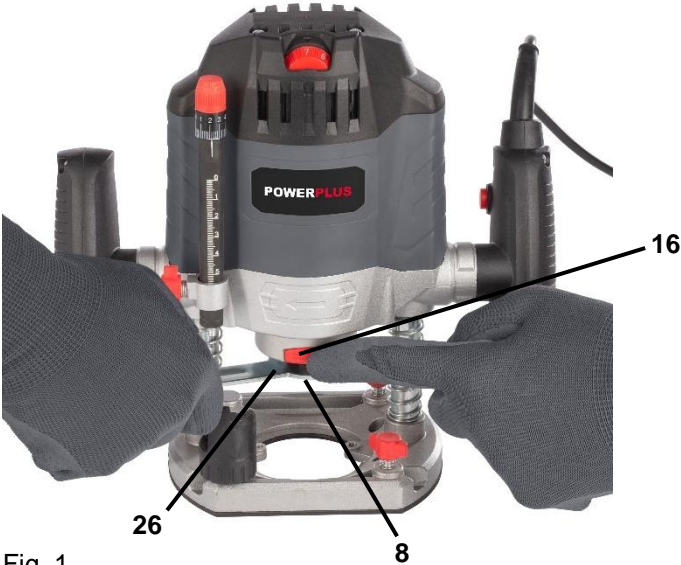


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

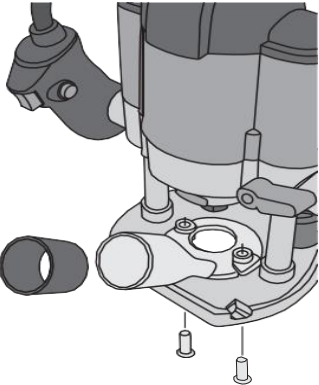


Fig. 5

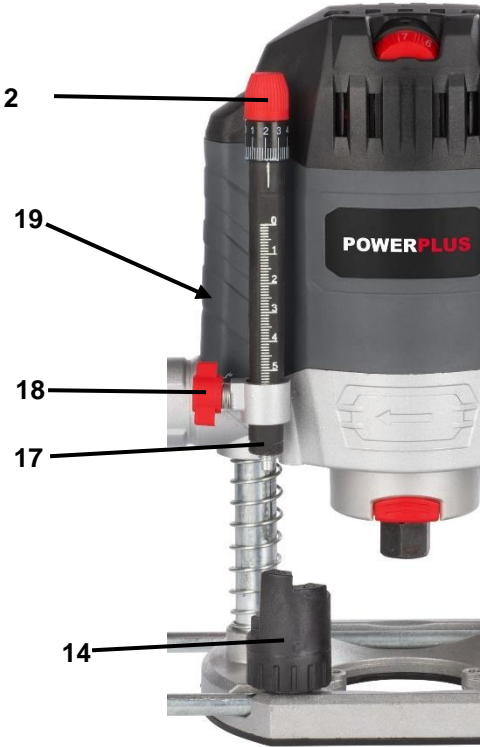


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

1	POUŽÍVANIE	2
2	POPIS (OBR. A – OBR. B)	2
3	OBSAH BALENIA	2
4	SYMBOLY	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	3
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	3
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	3
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	4
6	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE DANÉ NÁRADIE	5
7	PREVÁDZKOVÉ POKYNY	6
7.1	<i>Montáž rezacieho nástroja hornej frézy (obr. 1)</i>	6
7.2	<i>Montáž a úprava polohy paralelnej vodiacej lišty (obr. 2)</i>	6
7.3	<i>Montáž vystreďovacieho kolíka pre kruhové rezanie (obr. 3)</i>	6
7.4	<i>Montáž vodiaceho prvku šablóny a adaptéra na odsávanie pilín</i>	6
8	NASTAVENIE HĽBKY REZNÉHO NÁSTROJA (OBR. 6 A A)	6
9	ZAPNUTIE A VYPNUTIE (OBR. 7)	7
10	NASTAVENIE RÝCHLOSTI (OBR. 8)	7
11	ČISTENIE, ÚDRŽBA A MAZANIE	7
12	RIEŠENIE PROBLÉMOV	7
13	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
14	HLUK	8
15	ZÁRUKA	8
16	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	9
17	VYHLÁSENIE O ZHODE	9

**HORNÁ FRÉZKA 1200 W
POWE80020****1 POUŽÍVANIE**

Horná fréзка je vhodná na frézovanie do dreva, drevu podobných materiálov a plastov. Nie je určená na komerčné použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A – OBR. B)

- | | |
|---|--|
| 1. Ľavá rukoväť | 15. Drážka tyče paralelnej vodiacej lišty |
| 2. Gombík presnej regulácie hĺbkového dorazu | 16. Zámok vretena |
| 3. Volič rýchlosti rotácie | 17. Hĺbkový doraz |
| 4. Vodič el. siete | 18. Uzamykacie tlačidlo hĺbkového dorazu |
| 5. Uzamykanie tlačidlo spínača | 19. Uzamykacia páka nastavenia výšky |
| 6. Vypínač (zap./vyp.) | 20. Adaptér otvoru na odsávanie pilín |
| 7. Pravá rukoväť | 21. Skrutka pre vodiaci prvok šablóny adaptéra otvoru na odsávanie pilín |
| 8. Upínacia matica | 22. Upínacia klieština 6 mm |
| 9. Uzamykací gombík paralelnej vodiacej lišty | 23. Vystreďovací kolík |
| 10. Základná doska | 24. Paralelná vodiaca lišta |
| 11. Posuvná doska | 25. Vodiaci prvok šablóny |
| 12. Montážne otvory na odsávanie pilín | 26. Kľúč |
| 13. Upínacia klieština 8 mm | 27. Imbusový kľúč |
| 14. Krokový obmedzovač | 28. Vodiace tyče pre paralelnú vodiacu lištu |
| | 29. Reduktor na odsávanie pilín |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1x horná fréзка
3x profilová fréza
1x skľučovadlo 6 mm
1x skľučovadlo 8 mm
1x paralelná bočná vodiaca lišta

1x upínacia matica
1x vystreďovací kolík
1x imbusový kľúč
1x adaptér na odsávanie pilín pomocou vysávača



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		Noste ochranné rukavice.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Noste ochranné okuliare.
	V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Použitie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod

vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.

- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chrániče očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE DANÉ NÁRADIE

- Pri vykonávaní činnosti, pri ktorej sa profilové frézy môže dostať do kontaktu so skrytým el. vedením alebo vlastnou elektrickou šnúrou, držte náradie za izolované držiaky. Pri kontakte s časťou, ktorá je pod prúdom, môže prúd zasiahnuť operátora. Ak nie je možné predísť rezaniu do existujúcich stien alebo iných slepých oblastí, kde môže byť skryté elektrické vedenie, odpojte všetky poistky alebo prerušovače obvodu, ktoré toto miesto napájajú.
- Vždy sa uistite, že pracovný povrch neobsahuje kince ani iné cudzie predmety. Rezanie do klinca môže spôsobiť trhnutie profilovej frézy a náradia a poškodenie frézy.
- Obrobok nikdy nedržte v jednej ruke a náradie v druhej, keď ho používate. Ruky nikdy nekladte do blízkosti alebo pod rezaný povrch. Bezpečnejšie je upnutie materiálu a vedenie obomi rukami.
- Obrobok nikdy nekladte na tvrdé povrchy ako je betón, kameň atď. vyčnievajúca profilová fréza by mohla spôsobiť trhnutie náradím.
- Noste vždy ochranné okuliare a protiprachovú masku. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Používanie osobných ochranných zariadení a práca v bezpečnom prostredí znižuje riziko zranenia.
- Po výmene profilovej frézy alebo akýchkoľvek úpravách, zabezpečte, aby bola puzdrová matica a všetky ďalšie nastavovacie zariadenia bezpečne utiahnuté. Voľné nastavovacie zariadenie sa môže neočakávane posunúť a spôsobiť stratu kontroly, pričom dôjde k násilnému trhnutiu rotujúcich častí.
- Zariadenie nikdy nespúšťajte, keď sa fréza nachádza v materiáli. Rezacia hrana profilovej frézy môže zabrať do materiálu a spôsobiť stratu kontroly nad zariadením.
- Zariadenie držte počas štartu vždy oboma rukami. Reakciou točivého momentu motora môže dôjsť k tomu, že sa nástroj bude točiť.
- Smer záberu profilovej frézy do materiálu je veľmi dôležitý a vzťahuje sa na smer rotácie frézy. Pri pohľade na náradie zhora sa profilová fréza otáča v smere hodinových ručičiek. Smer záberu rezania musí byť proti smeru hodinových ručičiek. **POZNÁMKA:** vnútorné a vonkajšie rezy si budú vyžadovať iný smer záberu, pozri časť o zábere hornej frézy. Záber nástroja v nesprávnom smere spôsobuje, že rezacia hrana profilovej frézy vyjde z obrobku a nástroj potiahne do smeru tohto záberu.
- Nikdy nepoužívajte tupé alebo poškodené profilové frézy. S ostrými profilovými frézami treba narábať s opatnosťou. Poškodené profilové frézy sa môžu počas používania zlomiť. Tupé profilové frézy si vyžadujú viac sily na tlačenie nástroja, s možným následkom zlomenia profilovej frézy.
- Profilovej frézy sa nikdy nedotýkajte počas používania alebo bezprostredne po ňom. Po použití je fréza príliš horúca na to, aby ste sa jej mohli dotknúť holými rukami.
- Nástroj nikdy neskladajte dole, kým sa motor úplne nezastavil. Rotujúca profilová fréza môže zabrať do povrchu a spôsobiť stratu kontroly nad zariadením.
- Nikdy nepoužívajte profilové frézy, ktoré majú rezací priemer väčší, ako je otvor v podstavci.



VAROVANIE: Určité druhy prachu vytvorené pri obrusovaní, pílení, brúsení a vŕtaní a iných stavebných prácach obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrodené chyby alebo iné reprodukčné poškodenie. Príklady týchto chemikálií sú:

- olovo z náterov obsahujúcich olovo
- kryštalický kremeň z tehiel a cementu a iných stavebných výrobkov a
- arzén a chróm z chemicky upraveného stavebného dreva.

Riziko pre vaše zdravie závisí od toho, ako často vykonávate tento typ práce. Aby ste znížili vystavenie sa týmto látkam: pracujte v dobre vetranej oblasti a pracujte so schváleným bezpečnostným zariadením, napr. protiprachovou maskou, ktorá je špeciálne určená na filtrovanie mikroskopických častíc.

7 PREVÁDZKOVÉ POKYNY

7.1 Montáž rezacieho nástroja hornej frézy (obr. 1)



UPOZORNENIE: Pred vykonávaním servisu alebo akýchkoľvek zmien odpojte hornú frézu.



Poznámka: Nezabudnite, že priemer rezacieho listu musí byť kompatibilný s rýchlosťou aj veľkosťou upínacieho prvku.

- Otočte hornú frézu spodnou časťou nahor.
- Zatlačte dnu uzamykacie tlačidlo vretena (16).
- Pomocou kľúča (26) odskrutkujte maticu (8).
- Vložte rezací nástroj pomocou vhodného upínacieho dielu (6 alebo 8 mm).
- Dotiahnite upínaciu maticu pomocou kľúča.

7.2 Montáž a úprava polohy paralelnej vodiacej lišty (obr. 2)

- Pripevnite dve vodiace tyče (28) k paralelnej.
- vodiacej lište (24) pomocou skrutiek.
- Demontujte uzamykacie gombíky (9).
- Zasuňte tyče paralelnej vodiacej lišty do otvorov (15).
- Nastavte na požadované nastavenie.
- Dotiahnite uzamykacie gombíky.

7.3 Montáž vystreďovacieho kolíka pre kruhové rezanie (obr. 3)

1. Vyvítajte v strede kruhu, ktorý chcete vyrezať, otvor s priemerom zodpovedajúcim vystreďovaciemu kolíku.
2. Otočte paralelnú vodiacu lištu spodnou časťou nahor a do jedného z otvorov pripevnite vystreďovací kolík.
3. Nastavte vhodný polomer kruhu.
4. Dotiahnite uzamykací gombík vodiacej tyče.
5. Zasuňte hrot vystreďovacieho kolíka do stredového otvoru v kruhu, ktorý chcete vyrezať.
6. Kým je horná fréza vypnutá, posúvajte ju pozdĺž kruhu a uistite sa, že má správnu veľkosť. V prípade potreby veľkosť upravte.
7. Postupne vyrežte kruh, pričom budete pri každom priechode posúvať rezací nástroj frézy približne o 2 mm hlbšie. Nepokúšajte sa rezať príliš hlboko pri jednom priechode.

7.4 Montáž vodiaceho prvku šablóny a adaptéra na odsávanie pilín

- Pripevnite vodiaci prvok šablóny pomocou priložených skrutiek (obr. 4).
- Umiestnite adaptér otvoru na odsávanie pilín (obr. 5).

8 NASTAVENIE HLĚBKY REZNÉHO NÁSTROJA (OBR. 6 A A)

- Horná fréza je vybavená hĺbkovým dorazom (17), ktorý je možné nastaviť otočením uzamykacej skrutky (18).
- Po približnom nastavení je možné uskutočniť presnú úpravu nastavenia pomocou nastavovacej skrutky (2).
- Otočením blokom nastavenej hĺbky (14) je možné upraviť hĺbku rezu na jedno zo 6 fixných nastavení.

- Uzamykacia páka na obr. A (19) slúži na zdvihnutie alebo spustenie telesa hornej frézy. Odporúčame ponechať frézu pri rezaní uzamknutú, čím dosiahnete najvyššiu stabilitu nástroja.

9 ZAPNUTIE A VYPNUTIE (OBR. 7)

Zapnutie: Podržte bezpečnostný spínač (5) a vypínač (6).

Vypnutie: Uvoľnite vypínač.

10 NASTAVENIE RÝCHLOSTI (OBR. 8)

Nastavte rýchlosť otočením voliča rýchlosti (3). Potom, čo náradie bežalo po dlhú dobu nízkou rýchlosťou, by ste mali nechať motor bežať maximálnou rýchlosťou približne 3 minúty, aby ste ho ochladili.

11 ČISTENIE, ÚDRŽBA A MAZANIE

- Pred každým použitím skontrolujte všeobecný stav zariadenia. Skontrolujte uvoľnené diely, zlé zarovnanie alebo zasekávanie pohyblivých častí, prasknuté alebo zlomené časti, poškodené elektrické vedenie a ostatné stavy, ktoré môžu ovplyvňovať bezpečnú prevádzku.
- Po použití vonkajšie plochy zariadenia potierajte čistou handričkou.
- Pravidelne vyfukujte vetracie otvory motora stlačeným vzduchom, aby ste zabránili nánosom prachu a častíc.
- Pravidelne utierajte puzdro, kužele puzdra a profilové frézy ľahkým olejom, aby ste predišli korózii.
- Ak časom dôjde k zníženiu výkonu zariadenia, alebo ak prestane úplne pracovať, môže byť potrebné vymeniť uhlíkové kefky. Urobíte to tak, že vyberiete viečko držiaka kefiiek. Tento postup musí robiť výlučne kvalifikovaný technik.

12 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Horná fréza sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">▪ Uistite sa, že je vodič el. siete nepoškodený a že je bezpečne pripojený k zásuvke v stene.▪ Je zásuvka v stene napájaná?
Horná fréza beží pomaly.	<ul style="list-style-type: none">▪ Netlačte (nevyvíjajte nadmerný podávací tlak) na frézu počas rezu. Nadmerný tlak na frézu namáha motor.▪ Nie je rezací nástroj frézy tupý alebo opotrebovaný? V prípade potreby ho vymeňte.
Abnormálny hluk a vibrácia.	<ul style="list-style-type: none">▪ Skontrolujte, že je rezací nástroj frézy v dobrom stave a správne namontovaný.



VAROVANIE! Ak je poškodený napájací kábel tohto elektrického zariadenia, musí byť vymenený kvalifikovaným servisným technikom.

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWE80020
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Príkion	1200 W
Rýchlosť pri nezaťažení	11 000 – 30 000 min ⁻¹
Hĺbka ponorného rezu	55 mm
Priemer vretena	6/8 mm

14 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	90 dB(A)
-------------------------------	----------

Hladina akustického výkonu LwA	101 dB(A)
--------------------------------	-----------



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)

5,4 m/s ²

K = 1,5 m/s ²

15 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

16 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu.

Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

17 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok:	Horná fréзка
obchodná známka:	PowerPlus
model:	POWE80020

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ
2006/42/ES
2014/30/EÚ

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-17 : 2017
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Ludo Mertens
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
25/02/2021, Lier – Belgicko