

Fig. A

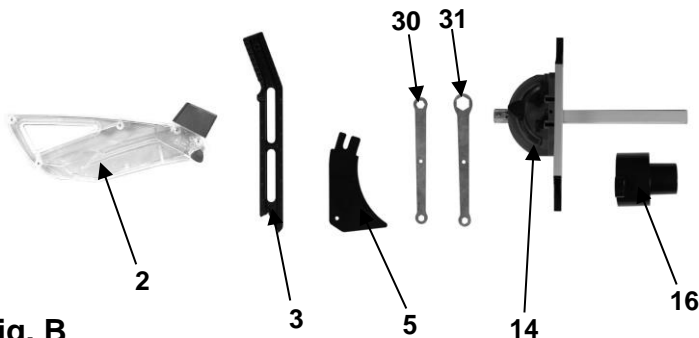


Fig. B

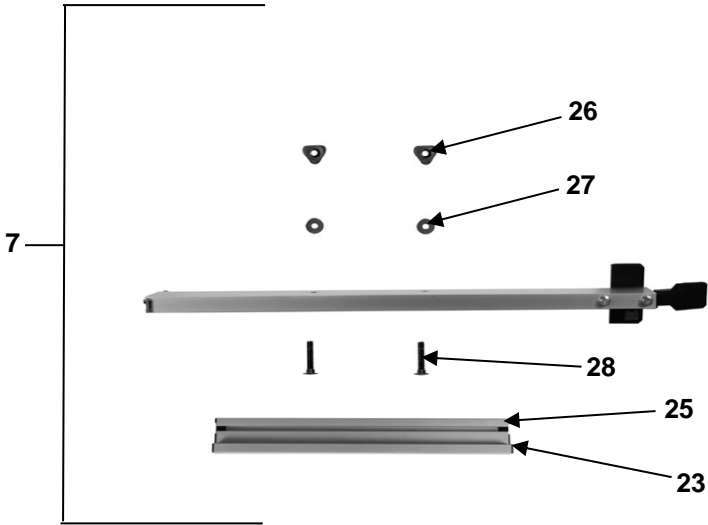
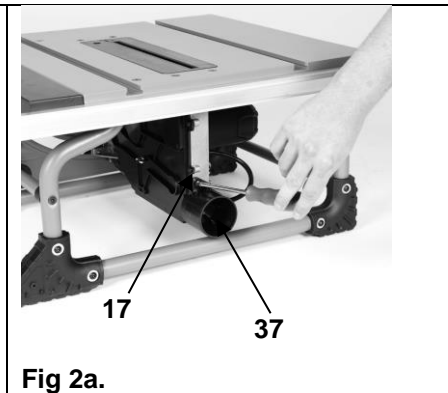
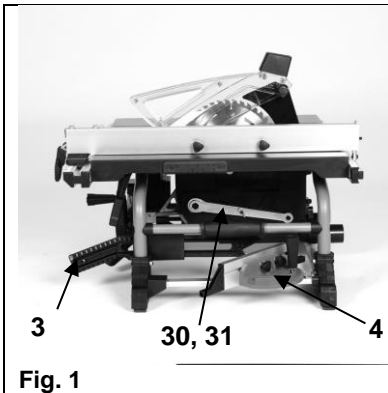


Fig. C



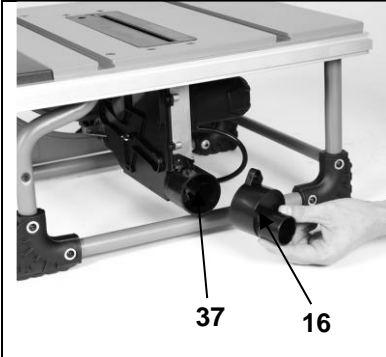


Fig. 2b

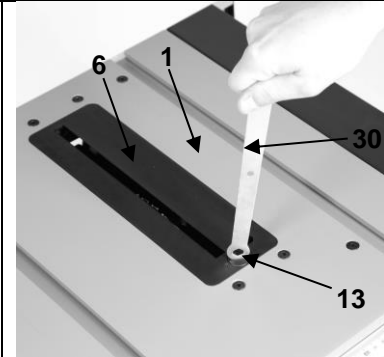


Fig. 3a

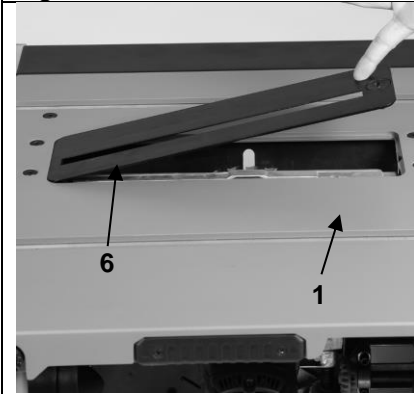


Fig. 3b

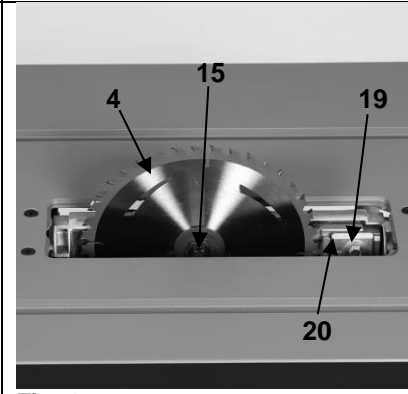


Fig. 4

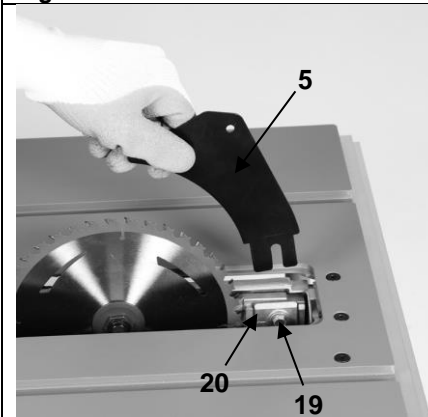


Fig. 6a.

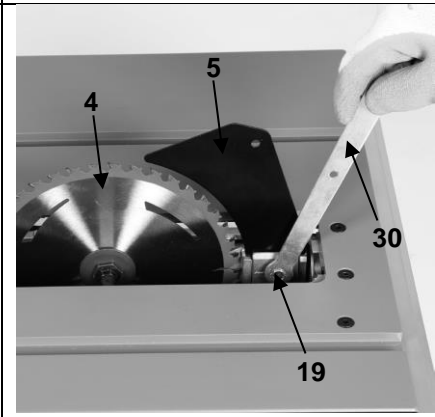


Fig. 6b

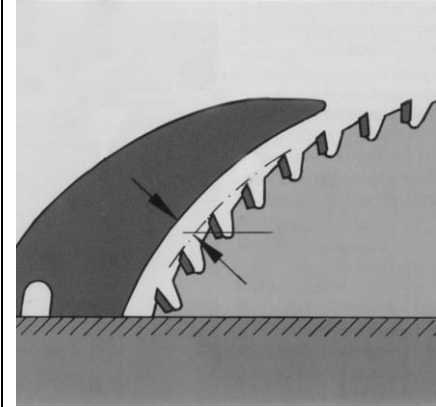


Fig. 7

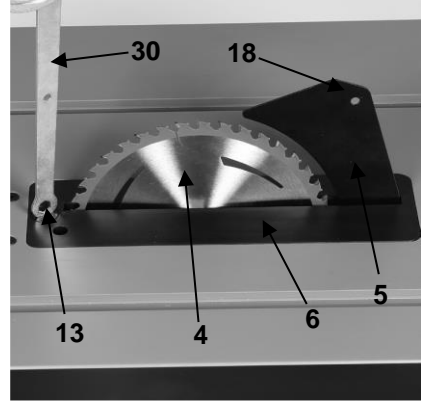


Fig. 8

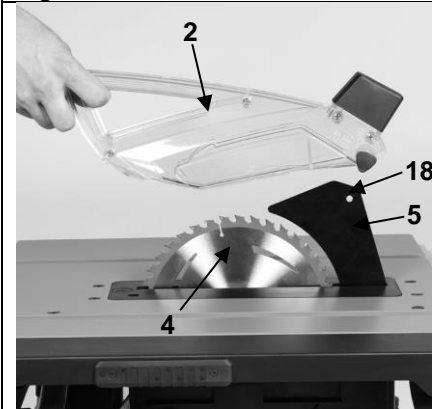


Fig. 9

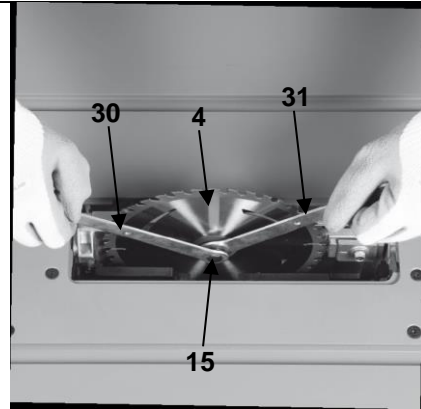


Fig. 10

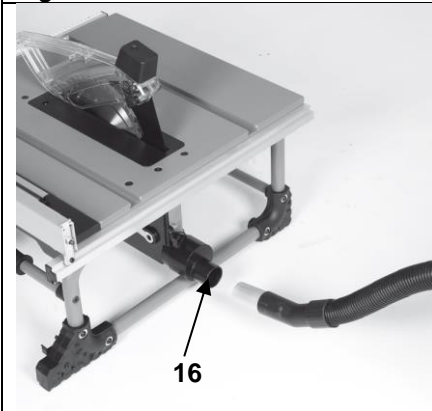


Fig. 11

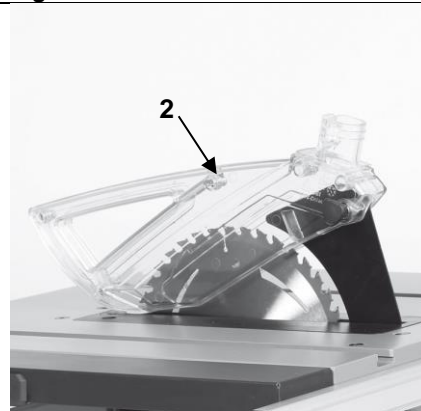


Fig. 12a

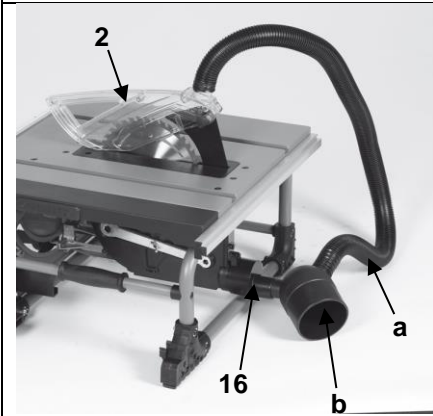


Fig. 12b

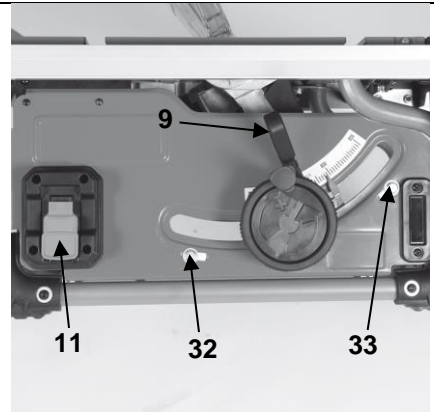


Fig. 13a



Fig. 13b



Fig. 13c

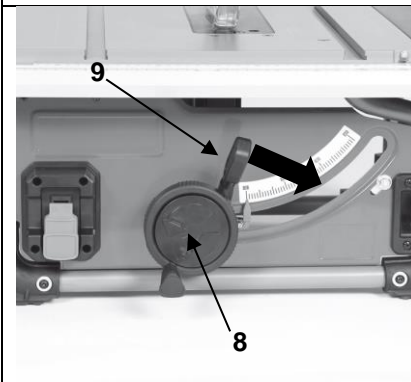


Fig. 14a

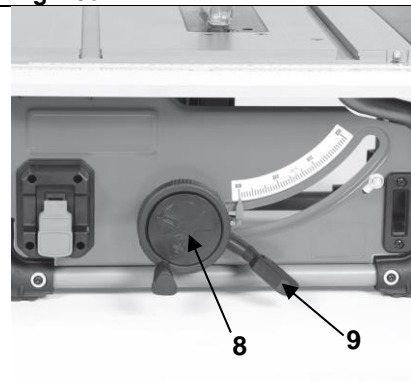


Fig. 14b

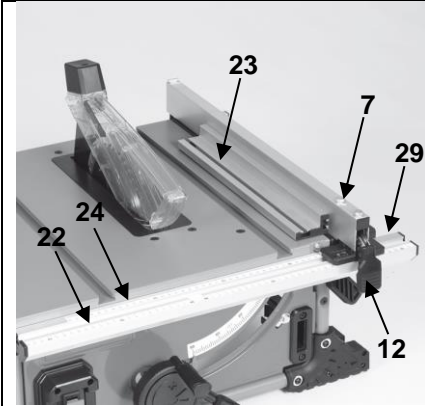


Fig. 15a

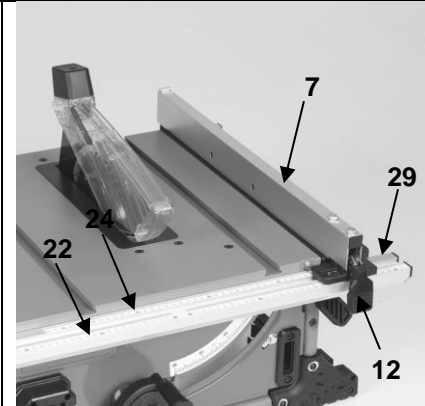


Fig. 15b

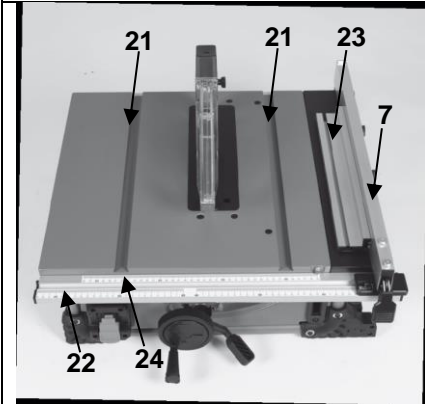


Fig. 16a

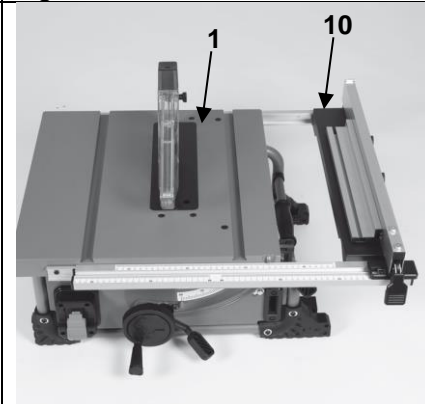


Fig. 16b

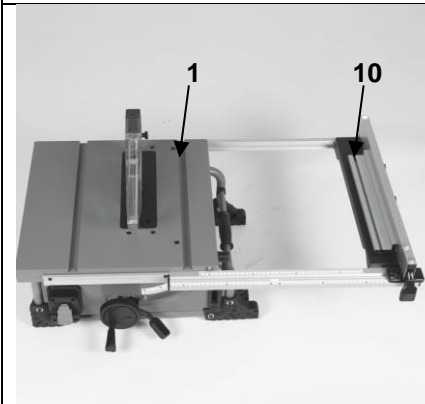


Fig. 16c

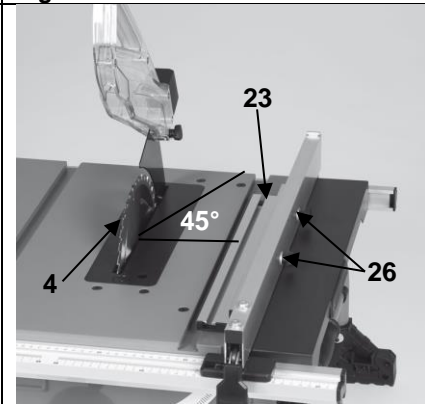


Fig. 17

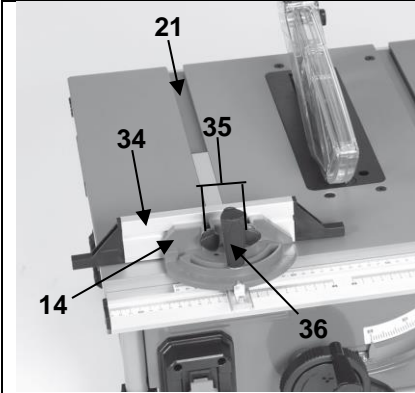


Fig. 18

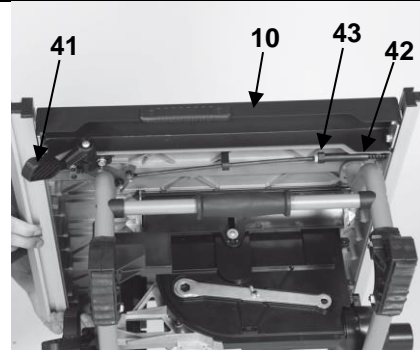


Fig. 19a

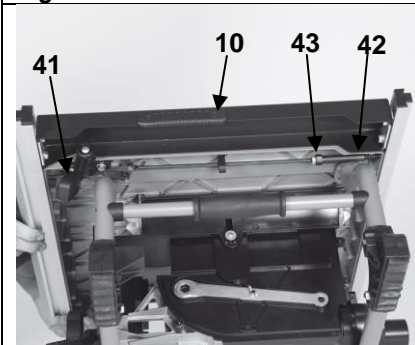


Fig. 19b



Fig. 20a



Fig. 20b

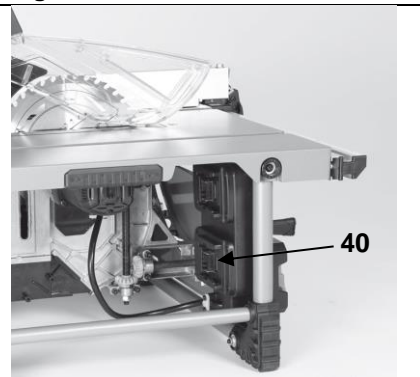


Fig. 21a

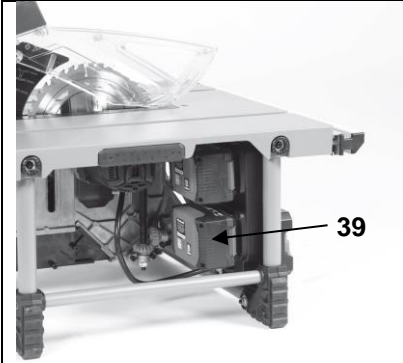


Fig. 21b

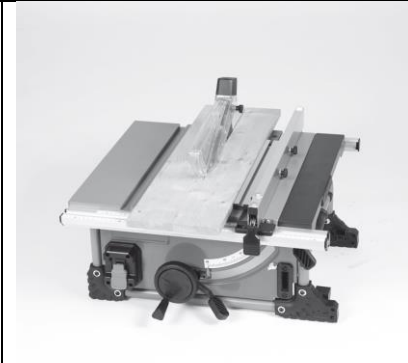


Fig. 22a

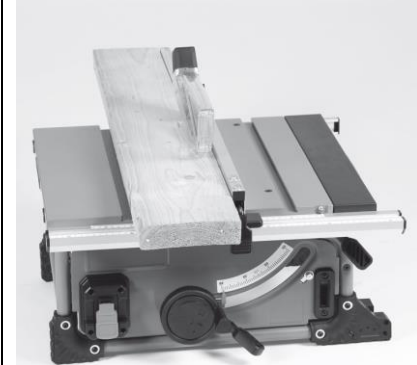


Fig. 22b

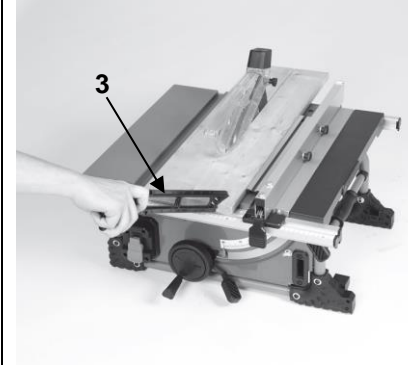


Fig. 23

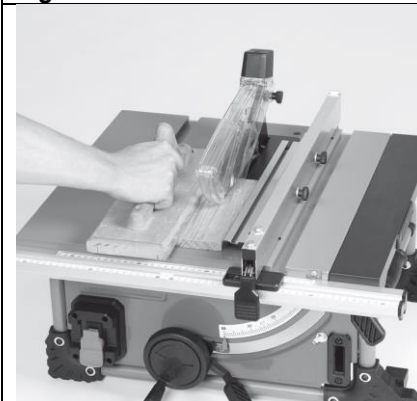


Fig. 24



Fig. 25

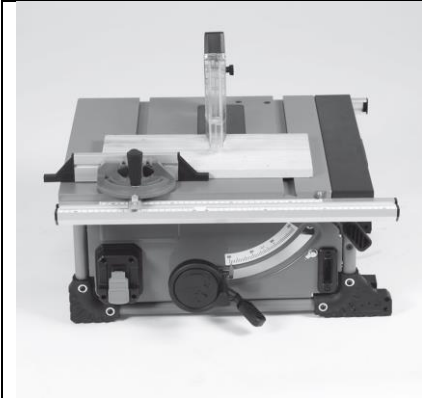


Fig. 26a

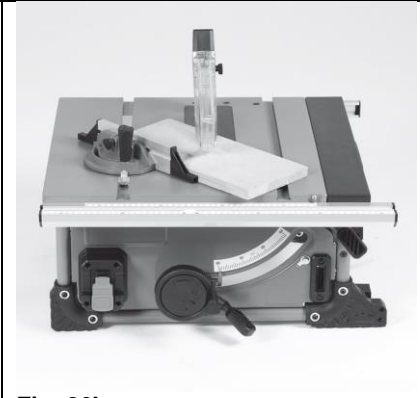


Fig. 26b



Fig. 27

1	POUŽÍVANIE	4
2	POPIS (OBR. A – OBR. 27)	4
3	OBSAH BALENIA	4
4	VYSVETLENIE SYMBOLOV	5
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	5
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	6
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	6
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	6
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	7
5.5	<i>Používanie nástroja s akumulátorom a starostlivosť oň</i>	7
5.6	<i>Servis</i>	8
6	DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	8
6.1	<i>Varovania týkajúce sa ochranných prvkov</i>	8
6.2	<i>Varovania týkajúce sa rezacích postupov</i>	8
6.3	<i>Príčiny vyhodenia a súvisiace varovania</i>	8
6.4	<i>Varovania týkajúce sa prevádzkových postupov stolnej píly</i>	9
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	9
7.1	<i>Batérie</i>	9
7.2	<i>Nabíjačky</i>	10
8	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	10
8.1	<i>Chránič pílového kotúča</i>	10
8.2	<i>Zatlačacia tyč</i>	10
9	VYBALENIE A MONTÁŽ	10
9.1	<i>Horizontálne umiestnenie cirkulárky stolového typu (obr. 1, 2a-b)</i>	11
9.2	<i>Montáž/výmena vložky pracovného stola (obr. 3a-b)</i>	11
9.3	<i>Montáž/výmena rozdeľovača (obr. 4-8)</i>	11
9.4	<i>Montáž/výmena ochranného krytu pílového listu (obr. 9)</i>	12
9.5	<i>Montáž/výmena pílového listu (obr. 10)</i>	12
9.6	<i>Odloženie vol'ných dielov (obr. 1)</i>	12

9.7	Pripojenie odsávača pílin (obr. 11, 12a-b)	13
9.7.1	Odsávanie pílin pomocou vysávača na mokré a suché vysávanie (obr. 11)	13
9.7.2	Odsávanie pílin pomocou súpravy systému na podtlakové vysávanie a adaptéru odsávača	13
10	PREVÁDZKA	13
10.1	Nabíjanie akumulátorovej batérie	13
10.1.1	Indikácie pre nabíjanie (obr. 20b)	13
10.2	Indikátor nabitia akumulátora (obr. 20a)	14
10.3	Vloženie a vybratie batérie (obr. 21a – 21b)	14
10.4	Pred spustením zariadenia vykonajte kontrolu!	14
10.5	Prevádzkové prvky	15
10.5.1	Vypínač (obr. 13).....	15
10.5.2	Rezacia hĺbka/výška (obr. 14)	15
10.5.3	Paralelná zarážka	15
10.5.4	Rezacia šírka (obr. 15).....	15
10.5.5	Rezacia šírka (obr. 16).....	15
10.5.6	Krížová zarážka (obr. 18)	16
10.5.7	Nastavenie uhla (obr. 14)	16
10.5.8	Úprava nastavenia rozšírenia šírky stola (obr. 19).....	16
11	REZACIE OPERÁCIE	17
11.1	Vykonávanie pozdĺžnych rezov (obr. 22)	17
11.1.1	Rezanie úzkych obrobkov (obr. 23)	17
11.1.2	Rezanie extrémne úzkych obrobkov (obr. 24).....	17
11.2	Vykonávanie pokosových rezov (obr. 25)	17
11.3	Vykonávanie krížových rezov (obr. 26)	18
12	ČISTENIE A ÚDRŽBA	18
12.1	Čistenie a údržba - prehľad	18
12.2	Čistenie zariadenia	18
13	SKLADOVANIE, PREPRAVA	19
13.1	Skladovanie	19
14	TECHNICKÉ ÚDAJE	19
15	HLUK	19

16	ZÁRUKA	20
17	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	20
18	VYHLÁSENIE O ZHODE	21

STOLOVÁ PÍLA 40 V – 210 MM POWDP2580

1 POUŽÍVANIE

Zariadenie je určené na štiepenie a priečne rezanie pevného dreva, laminovaného dreva, drevotriesky, drevenej preglejky a podobných drevených materiálov. Okrúhle diely sa nesmú píliť, pretože rotujúci pílový list by mohol spôsobiť, že sa budú točiť. Môžu sa spracúvať len tie materiály, na ktoré je určený konkrétny pílový list. Môžu sa používať len pílové listy vhodné pre jednotku (karbidové a chróm-vanádové). Použitie pílových listov z rýchlereznej ocele a rezných kotúčov iného typu nie je povolené. Jednotka sa nesmie používať v oblastiach, kde existuje riziko výbuchu.

Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A – OBR. 27)

1. Stôl píly
2. Ochranný kryt pílového listu
3. Posúvací prvok
4. Pílový list
5. Rozdeľovač
6. Vložka pracovného stola
7. Úplná paralelná zarážka
8. Ručné koliesko
9. Uzamykacia páka pre uhol pílového listu
10. Vyťahovacie rozšírenie stola
11. Vypínač
12. Excentrická páka pre paralelnú zarážku
13. Zámok vložky stola
14. Krížová zarážka
15. Skrutka pílového listu
16. Adaptér T-odsávača
17. Skrutka so zapustenou hlavou
18. Otvor v rozdeľovači
19. Upevňovacia skrutka
20. Upevňovacia doska
21. Otvor v stole píly
22. Hlavná mierka šírky
23. Zastavovacia lišta
24. Dodatočná mierka šírky
25. Otvor v zastavovacej lište
26. Kridlová skrutka pre paralelnú zarážku
27. Podložka pre paralelnú zarážku
28. Uzamykacia skrutka pre paralelnú zarážku
29. Vodiaca koľajnička pre paralelnú zarážku
30. 10/13 mm kruhový kľúč
31. 10/21 mm kruhový kľúč
32. Nastavovacia skrutka (0°)
33. Nastavovacia skrutka (45°)
34. Zastavovacia lišta pre krížovú zarážku
35. Kridlová skrutka pre krížovú zarážku
36. Uzamykacia skrutka pre krížovú zarážku
37. Výstupný otvor na piliny
38. Akumulátorová batéria (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)
39. Nabíjačka (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)
40. Montážny prvok pre akumulátorovú batériu
41. Upínacia páka pre rozšírenie stola
42. Objímka so závitom
43. Matica

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu.
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú).
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.

- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhoďte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

-Bezdrôtová stolová cirkulárka

-Rozdeľovač

-10/13 mm kruhový kľúč

-Ochranný kryt pílového listu

-Úplná paralelná zarážka

-10/21 mm kruhový kľúč

-Posúvaci prvok

-Križová zarážka

-Sacia hadica

-Adaptér T-extraktor

-Príručka



Nebezpečenstvo udusenía! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia nástroja.		Pred použitím si prečítajte návod.
	Spĺňa základné bezpečnostné štandardy príslušných európskych smerníc.		Ruky držte mimo čepeľ. Pri spúšťaní, ani pri používaní zariadenia sa čepeľ nedotýkajte.
	Používajte ochranu očí.		Noste chrániče sluchu.
	V prašných podmienkach noste ochrannú masku!		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.
	Okolitá teplota max. 40 °C (iba pre batériu).		Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode.
	Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.		Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespáľujte.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený prúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.

- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Používanie nástroja s akumulátorom a starostlivosť oň

- Dobíjajte akumulátor iba pomocou nabíjačky odporúčanej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden druh jednotky akumulátora môže viesť k riziku požiaru pri použití s inou jednotkou akumulátora.
- Napájané nástroje používajte iba s uvedenými jednotkami akumulátora. Použitie akýchkoľvek iných jednotiek akumulátora môže viesť k riziku zranenia a požiaru.
- Ak jednotku akumulátora nepoužívate, udržiavajte ju v dostatočnej vzdialenosti od iných kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety schopné vedenia prúdu. Ak dôjde k skratu medzi svorkami akumulátora, môže to spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Ak je akumulátor poškodený, môže z neho vytekať tekutina. Vyhnite sa kontaktu s ňou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s tekutinou, opláchnite zasiahnuté miesto vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Tekutina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte nástroj ani jednotku akumulátora, ak je poškodená alebo bola upravená. Poškodené alebo upravené jednotky akumulátora sa môžu správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, explózii alebo riziku zranenia.
- Nevystavujte jednotku akumulátora ani nástroj ohňu ani nadmerným teplotám. Vystavenie ohňu alebo teplotám presahujúcim 130 °C môže viesť k explózii.
- Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte jednotku akumulátora ani nástroj pri teplotách mimo rozsah uvedený v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedený rozsah môže spôsobiť poškodenie akumulátora a zvýšiť riziko požiaru.

5.6 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

6.1 Varovania týkajúce sa ochranných prvkov

- Ponechajte ochranné prvky na mieste. Ochranné prvky musia byť vo funkčnom stave a správne nainštalované.
- Vždy používajte ochranný kryt listu píly a rezací klin pri všetkých postupoch zahŕňajúcich rezanie.
- Okamžite znovu pripojte ochranný systém hneď po dokončení operácie (napríklad pri rozmietačích rezoch) vyžadujúcej odstránenie ochranného prvku či rezacieho klinu.
- Uistite sa, že sa list píly nedotýka ochranného prvku, rezacieho klinu ani obrobka, než zapnete spínač.
- Upravte polohu rezacieho klinu podľa pokynov v tomto návode.
- Aby plnil rezací klin svoju funkciu, musí byť zaseknutý do obrobka.
- Použite vhodný list píly pre daný rezací klin.

6.2 Varovania týkajúce sa rezacích postupov



Nikdy neumiestňujte prsty ani ruky do blízkosti listu píly ani do jednej roviny s ňou.

- Obrobok podávajte na list píly alebo rezač iba proti smeru rotácie.
- Nikdy nepoužívajte uhlové pravítko na podávanie obrobka pri pozdĺžnych rezoch a nikdy nepoužívajte vodiaci prvok pre pozdĺžne rezy pri priečných rezoch pomocou uhlového pravítka.
- Pri pozdĺžnych rezoch vždy aplikujte podávaciu silu na obrobok medzi vodiacim prvkom a listom píly. Ak je vzdialenosť medzi vodiacim prvkom a listom píly menšia než 150 mm, použite posúvací prvok – ak je vzdialenosť menšia ako 50 mm, použite posúvací blok.
- Používajte iba posúvací prvok dodaný výrobcom alebo vyrobený v súlade s pokynmi.
- Nikdy nepoužívajte poškodený ani skrútený posúvací prvok.
- Nevykonávajte žiadny postup „voľnou rukou“. Vždy používajte na umiestnenie a vedenie obrobka buď uhlové pravítko, alebo vodiaci prvok.
- Nikdy nenaťahujte ruku okolo alebo nad točiacim sa listom píly.
- Poskytnite dodatočnú oporu obrobku na zadnej a/alebo bočných stranách rezacieho stola pre dlhé a/alebo široké obrobky, aby ste zachovali ich vodorovnú polohu.
- Obrobok podávajte rovnomernou rýchlosťou. Nekrúťte obrobkom ani ho nezohýbajte. Ak dôjde k zaseknutiu obrobku, okamžite vypnite nástroj, odpojte ho od napájania a potom zaseknutie odstráňte.
- Neodstraňujte odrezky materiálu, kým je píla spustená.
- Pri pozdĺžnom rezaní obrobkov tenších ako 2 mm použite pomocný vodiaci prvok, ktorý je v kontakte s doskou stola.

6.3 Príčiny vyhodenia a súvisiace varovania

Vyhodenie predstavuje náhlu reakciu obrobka v dôsledku stlačenia alebo zaseknutia listu píly alebo nerovného rezu v obrobku vzhľadom k listu píly, prípadne v dôsledku zaseknutia obrobka medzi listom píly a vodiacim prvkom či iným pevným predmetom.

Pri vyhodení obyčajne dochádza k zdvihnutiu obrobka zo stola zadnou časťou listu čepele.

Obrobok je potom vymrštený smerom k obsluhu.

Vyhodenie je dôsledkom nesprávneho používania píly a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov či podmienok, a môžete sa mu vyhnúť použitím správnych opatrení, ako je to uvedené nižšie.

- Nikdy nestojte priamo v línii listu píly. Vždy stojte na rovnakej strane listu píly, ako sa nachádza vodiaci prvok.
- Nikdy nenaťahujte ruku nad ani za list píly, aby ste potiahli alebo podopreli obrobok.
- Nikdy nedržte rezaný obrobok a netlačte ho na točiaci sa list píly.
- Zarovnajte vodiaci prvok tak, aby bol rovnobežný s listom píly.
- Použite prítlačný hrebeň na vedenie obrobku po stole a popri vodiacom prvku, ak vykonávate neúplné rezy, napríklad rozmietacie rezy.
- Zachovajte zvláštnu opatrosť pri rezaní do slepých oblastí zostavených obrobkov.
- Podoprite veľké panely tak, aby ste minimalizovali riziko stlačenia listu píly a vyhodenia obrobka.
- Zachovajte zvláštnu opatrosť pri rezaní obrobka, ktorý je skrútený, obsahuje suky alebo nerovnosti, prípadne nemá rovný okraj, ktorý znemožňuje jeho vedenie pomocou uhlového pravítka alebo popri vodiacom prvku.
- Nikdy nerezte viac ako jeden obrobok – obrobky nestohujte ani zvislo ani vodorovne.
- Ak znova spúšťate pílu, pričom sa list píly nachádza v obrobku, vystredte list píly v záreze tak, aby neboli zuby píly zarezané do materiálu.
- Uchovávajte listy píly čisté, ostré a v dostatočnom počte. Nikdy nepoužívajte nerovné listy píly ani listy píly s prasknutými alebo zlomenými zubami.

6.4 Varovania týkajúce sa prevádzkových postupov stolnej píly

- Ak odstraňujete vložku stola, meníte list píly alebo upravujete polohu rezacieho klinu alebo ochranného prvku listu píly, prípadne ak nechávate stroj bez dozoru, vypnite stolnú pílu a odstráňte akumulátorovú batériu.
- Nikdy nenechávajte stolnú pílu bežať bez dozoru. Vypnite ju a od nástroja neodchádzajte, kým sa úplne nezastaví.
- Umiestnite stolnú pílu na dobre osvetlené a rovné miesto, kde si môžete udržať stabilný postoj a rovnováhu. Mali by ste ju inštalovať na miesto, ktoré poskytuje dostatok priestoru pre jednoduché zvládnutie zamýšľaných veľkostí obrobkov.
- Často upratujte a odstraňujte piliny spod rezacieho stola a/alebo zo zariadenia na zachytávanie prachu.
- Stolná píla musí byť pripevnená.
- Pred zapnutím stolnej píly odstráňte zo stola nástroje, odrezky dreva atď.
- Vždy používajte listy píly so správnou veľkosťou a tvarom (kosoštvorcové alebo okrúhle) otvorov na vreteno.
- Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne montážne prvky listu píly, ako sú príruby, podložky listu píly, skrutky či matky.
- Nikdy nestojte na stolnej píle a nepoužívajte ju ako podnožku na dosiahnutie vyššie položených miest.
- Uistite sa, že je list píly nainštalovaný tak, aby sa točil v správnom smere. Nepoužívajte brúsne kotúče, rotačné brúsky ani drôtené brúsky na brúsenie listu píly.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

7.1 Batérie

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.

- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40 % kapacity.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezhadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
 - Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riadte týmito pokynmi:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespájajte.

7.2 Nabíjačky

- Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

8 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

8.1 Chránič pílového kotúča

Chránič pílového kotúča (2) chráni používateľa od náhodného kontaktu s pílovým kotúčom a od vyletujúcich úlomkov. Chránič pílového kotúča musí počas prevádzky vždy ostať na svojom mieste.

8.2 Zatláčacia tyč

Zatláčacia tyč (3) slúži ako predĺženie ruky a chráni používateľa od náhodného kontaktu s pílovým kotúčom. Zatláčacia tyč sa musí použiť vtedy, keď je medzera medzi zarážkou a pílovým kotúčom menej ako 120 mm.

9 VYBALENIE A MONTÁŽ



Upozornenie: Pred uskutočnením akýchkoľvek úprav vždy odstráňte akumulátorovú batériu!

- Vybalte stovú cirkulárku a skontrolujte ju z hľadiska poškodenia, ku ktorému mohlo dôjsť pri preprave.
- Stroj je nutné umiestniť na stabilné miesto, napr. na pracovný stôl, prípadne ho je nutné priskrutkovať k pevnej základni.
- Pred zapnutím stroja je nutné správne namontovať všetky kryty a ochranné prvky.
- Pílovým listom musí byť možné voľne otáčať.
- Ak pracujete s drevom, ktoré už bolo spracované, dajte si pozor na cudzie predmety, ako sú klince, skrutky a pod.
- Pred aktiváciou vypínača sa uistite, že je pílový list správne namontovaný a že sa pohyblivé časti stroja hladko pohybujú.



Poznámka: Ak niektorý z dielov chýba alebo je poškodený, kontaktujte predajcu.

9.1 Horizontálne umiestnenie cirkulárky stolového typu (obr. 1, 2a-b)

- Namontujte do zadnej časti stroja adaptér T-odsávača (16). Ak to chcete urobiť, odskrutkujte a odstráňte skrutku so zapustenou hlavou (17) a zatlačte adaptér T-odsávača na (16) konektor na piliny (37). Zaisťte adaptér odsávača (16) a konektor na piliny (37) pomocou skrutky so zapustenou hlavou (17).
- **Dôležité!** Dva kruhové kľúče (30, 31) je možné uložiť do priestoru po strane dolného krytu pílového listu (pozrite obr. 1). Uchovávajte oba kruhové kľúče po ruke, slúžia na montáž vložky stola (6) a rozdeľovača (5).

9.2 Montáž/výmena vložky pracovného stola (obr. 3a-b)

- Ak chcete predísť zvýšenému riziku zranenia, mali by ste vymeniť vložku pracovného stola vždy, keď bude opotrebovaná alebo poškodená.
- Odstráňte ochranný kryt pílového listu (2) (pozrite časť 9.4).
- Umiestnite 10 mm koniec jedného z dvoch kruhových kľúčov (30, 31) na otočný disk (13). Pomocou správneho kľúča otočte zámkom vložky pracovného stola (13) proti smeru hodinových ručičiek a tým uvoľnite vložku pracovného stola.
- Vytiahnite opotrebovanú vložku pracovného stola (6).
- Namontujte náhradnú vložku pracovného stola opakovaním postupu vyššie v opačnom poradí.

9.3 Montáž/výmena rozdeľovača (obr. 4-8)

- Odstráňte ochranný kryt pílového listu (2) a vložku pracovného stola (6) (pozrite časti 9.4, 9.2).
- Pomocou ručného kolieska (8) nastavte list (4) na max. rezáciu výšku, presuňte ho do polohy 0° a uzamknite ho na mieste.
- Uvoľnite upevňovaciu skrutku (19), kým nebude medzera medzi upevňovacou doskou (20) a protiľahlým podporným povrchom približne 5 mm. Pozor! Nedemontujte úplne upevňovaciu dosku (20).
- Vložte do medzery rozdeľovač (5), zatlačte ho čo najhlbšie do krajnej polohy a potom ho upevnite pomocou upevňovacej skrutky (19). Uistite sa, že bol rozdeľovač upevnený v rovnej polohe a nie je nestabilný.
- Rozdeľovač (5) musí byť umiestnený v strede pozdĺž myslenej priamky vedúcej za pílový list (4) tak, aby materiál nemohol uviaznuť.
- Medzera medzi listom (4) a rozdeľovačom (5) by mala mať veľkosť 5 mm až 8 mm (obr. 7).
- Znova namontujte vložku pracovného stola (6) a ochranný kryt pílového listu (2) (pozrite časti 9.2, 9.4).

9.4 Montáž/výmena ochranného krytu pílového listu (obr. 9)

- Namontujte ochranný kryt pílového listu (2) na rozdeľovač (5) tak, aby skrutka zapadla do otvoru (18) v rozdeľovači.
- Potom vložte skrutku na ochrannom kryte pílového listu (2) do otvoru (18) a dotiahnite ju.
- **Dôležité!** Maximálna hĺbka, do ktorej je možné skrutku zaskrutkovať, bola prednastavená výrobcom tak, aby sa mohol ochranný kryt pílového listu (2) vždy voľne pohybovať.



Upozornenie! Ochranný kryt pílového listu (2) sa musí vždy automaticky vlastnou váhou sklápať k obrobnku.

9.5 Montáž/výmena pílového listu (obr. 10)

Pred výmenou pílového listu: Odstráňte zo zariadenia nabíjajúcu batériu!

- Pri výmene pílového listu používajte pracovné rukavice, aby ste predišli zraneniu.
- Pomocou ručného kolieska (8) nastavte pílový list (4) do maximálnej rezacej výšky.
- Odstráňte ochranný kryt pílového listu, vložku pracovného stola a rozdeľovač (pozrite časti 9.4, 9.2, 9.3).
- Odskrutkujte skrutku (15) pomocou umiestnenia jedného kľúča (30) na samotnú skrutku (15) a druhého kľúča (31) na hriadeľ motora, aby ste mohli vyvíjať protitlak.
- **Upozornenie!** Otáčajte skrutku (15) v smere otáčania pílového listu.
- Odstráňte vonkajšiu prírubu a vyťahnite starý pílový list (4) z vnútornej príruby.
- Pred montážou nového listu dôkladne vyčistite prírubu listu.
- Namontujte a upevnite nový pílový list (4) v opačnom poradí.
- **Dôležité!** Venujte pozornosť smeru otáčania. Rezací uhol zubov musí byť umiestnený v smere otáčania, t. j. vpred (všimnite si šípku na ochrannom kryte listu).
- Znova namontujte a upevnite rozdeľovač, vložku pracovného stola a pílový list (pozrite časti 9.3, 9.2, 9.4).
- Než začnete znova pílu používať, skontrolujte, že sú všetky bezpečnostné prvky správne namontované a v dobrom prevádzkovom stave.



Upozornenie! Pri každej výmene pílového listu skontrolujte, že sa ochranný kryt pílového listu (2) otvára a zase zatvára v súlade s požiadavkami. Tiež skontrolujte, že sa pílový list (4) voľne točí v rámci ochranného krytu pílového listu (2).



Varovanie! Pri každej výmene pílového listu (4) skontrolujte, že sa voľne točí v rámci vložky pracovného stola (6) v pravouhlom nastavení aj v nastavení pod uhlom 45°.



Upozornenie! Ak je vložka pracovného stola (6) opotrebovaná alebo poškodená, mali by ste ju okamžite vymeniť (pozrite časť 9.2).



Varovanie! Je nutné správne vykonať postup výmeny a zarovnania pílového listu (4).

9.6 Odloženie voľných dielov (obr. 1)

Ak nepoužívate križovú zarážku (14), posúvací prvok (3) a dva kľúče (30, 31), môžete ich zaistiť tak, ako je to znázornené na obr. 2.

9.7 Pripojenie odsávača pilín (obr. 11, 12a-b)

Pripojenie odsávača pilín je k dispozícii na adaptéri T-odsávača na kryte (16) a na ochrannom kryte pílového listu (2).

9.7.1 Odsávanie pilín pomocou vysávača na mokré a suché vysávanie (obr. 11)

- Vysávač na mokré a suché vysávanie nie je dodávaný spolu s produktom, je však k dispozícii ako príslušenstvo.
- Pripojte vysávač na mokré a suché vysávanie k adaptéru T-odsávača na kryte (16).

9.7.2 Odsávanie pilín pomocou súpravy systému na podtlakové vysávanie a adaptéru odsávača

- Produkt sa dodáva so súpravou adaptéra T-odsávača, ktorá obsahuje saciu hadicu (a) a adaptér (b), prípadne so systémom na podtlakové vysávanie.
- Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutku na viečku (16) na ochrannom kryte pílového listu (2).
- Odstráňte viečko (16) z ochranného krytu pílového listu (2).
- Pripojte adaptér (b) k adaptéru odsávača na kryte (16).
- Pripojte ochranný kryt pílového listu (2) a adaptér (b) k sacej hadici (a).
- Teraz je možné pripojiť k otvoru adaptéra (b) s priemerom 100 mm systém na podtlakové vysávanie.

10 PREVÁDZKA

10.1 Nabíjanie akumulátorovej batérie

Batéria pre toto náradie má kvôli prevencii problémom len nízky stupeň nabitia, preto ju pred prvým použitím budete musieť nabiť.



Poznámka: Batérie nedosiahnu plnú kapacitu pri prvom nabíjaní. Úplne nabitie batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch. Batéria by sa mala nabíjať iba vo vnútri.

Batéria sa po normálnom používaní musí nabíjať na plnú kapacitu približne 1 hodinu. Akumulátorová batéria sa pri nabíjaní mierne zahreje. Je to normálny stav a nepredstavuje to problém.

Nabíjačku neumiestňujte na príliš horúce alebo studené miesto. Najlepšie je pri normálnej izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja a akumulátorovú batériu z nabíjačky vyberte.

Poznámka:

1. Akumulátorovú batériu nechajte pred nabíjaním úplne vychladnúť.
2. Akumulátorovú batériu pred nabíjaním skontrolujte. Ak je akumulátorová batéria popraskaná alebo tečie, nenabíjajte ju.

10.1.1 Indikácie pre nabíjanie (obr. 20b)

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak batéria riadne nepasuje, odpojte ju a podľa tabuľky špecifikácií skontrolujte, či máte správny model pre túto nabíjačku. Nenabíjajte žiadnu inú akumulátorovú batériu ani akumulátorovú batériu, ktorá riadne nepasuje do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v nástroji horúca, nechajte ju pred nabíjaním vychladnúť na izbovú teplotu. Predíži sa tým životnosť vašich batérií.



POZNÁMKA: Akumulátorovú batériu vyberte rukou zo stojana nabíjačky, a to tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo batérie a súčasne budete akumulátorovú batériu vytáňovať.

10.2 Indikátor nabitia akumulátora (obr. 20a)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla (10). Pred použitím zariadenia stlačte spúšť vypínača a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

svietia 3 kontrolky LED: akumulátor je plne nabitý.

svietia 2 kontrolky LED: akumulátor je nabitý na 60 %.

svieti 1 kontrolka LED: akumulátor je takmer vybitý.

10.3 Vloženie a vybratie batérie (obr. 21a – 21b)



VAROVANIE: Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav zabezpečte, aby bola vŕtačka vypnutá a volič rotácie bol v stredovej polohe.

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor (38).
- Vkládanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.



Riziko zranenia! V prípade funkčnej poruchy okamžite stlačte vypínač a odstráňte súpravu batérie.

10.4 Pred spustením zariadenia vykonajte kontrolu!



Riziko zranenia! Zariadenie smie byť používané iba v prípade neprítomnosti akýchkoľvek defektov. Ak je niektorý z dielov chybový, musíte ho pred opätovným použitím zariadenia vymeniť.

Vykonajte nasledujúce kontroly, aby ste sa uistili, že je zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave:

- Skontrolujte, že sa na zariadení nenachádzajú žiadne viditeľné defekty.
- Skontrolujte, že sú všetky diely zariadenia správne namontované.
- Skontrolujte, že bezpečnostné vybavenie správne funguje.
- Skontrolujte, že sa pílvy list voľne točí.
- Skontrolujte, že je nastavovacia skrutka na nastavenie uhla sklonu dotiahnutá.

10.5 Prevádzkové prvky

10.5.1 Vypínač (obr. 13)

Pílu zapnete prepnutím vypínača (11) nahor. Než začnete rezať, počkajte, kým list nedosiahne maximálnu rýchlosť rotácie.

Pílu môžete znova vypnúť pomocou vypínača (11).

10.5.2 Rezacia hĺbka/výška (obr. 14)

Otočením ručného kolieska (8) nastavte pílový list (4) do požadovanej rezacej hĺbky/výšky.

Otočenie proti smeru hodinových ručičiek:

zníženie rezacej výšky.

Otočenie v smere hodinových ručičiek:

zvýšenie rezacej výšky.

10.5.3 Paralelná zarážka

Paralelnú zarážku (7) je nutné použiť pri vykonávaní pozdĺžnych rezov v drevených obrobkoch.

10.5.4 Rezacia šírka (obr. 15)

- Paralelná zarážka (7), ktorá sa dodáva s produktom, musí byť používaná spoločne so zastavovacou lištou (23), ak vykonávate pozdĺžne rezy v tenkých materiáloch (pozrite obr. 15a).
- Ak chcete pripevniť zastavovaciu lištu (23) k paralelnej zarážke (7), musíte uvoľniť dve krídlové skrutky (26). Potom naskrutkujte zastavovaciu lištu (23) s otvorom (25) na uzamykanie skrutky (28) a zaistíte ju pomocou podložiek (27) a krídlových skrutiek (26).
- Paralelnú zarážku (7) je nutné použiť bez zastavovacej lišty (23) pri vykonávaní pozdĺžnych rezov v hrubších drevených obrobkoch (pozrite obr. 15b). V takom prípade je tiež nutné odstrániť uzamykacie skrutky (28), podložky (27) a krídlové skrutky (26).



Upozornenie! Ak používate zastavovaciu lištu (23), musí byť vždy priskrutkovaná k tej strane paralelnej zarážky (7), ktorá je obrátená k pílovému listu.

10.5.5 Rezacia šírka (obr. 16)

- Paralelnú zarážku (7) je možné namontovať na ktorúkoľvek z oboch strán stola píly (1).
- Paralelnú zarážku (7) je nutné namontovať do vodiacej koľajničky (26) stola píly (1).
- Paralelnú zarážku (7) je možné uchytiť v požadovanej polohe stlačením excentrickej páky (12).

Ak je rozšírenie šírky stola (10) zasunuté a/alebo v prípade, že je rezacia šírka menšia ako 25 cm:

Pomocou hlavnej mierky (22) na vodiacej koľajničke (29) upravte paralelnú zarážku (7) tak, aby mala požadovaný rozmer.

Ak je rozšírenie šírky stola (10) vysunuté a/alebo v prípade, že je rezacia šírka väčšia ako 25 cm:

- Pomocou hlavnej mierky (22) upravte paralelnú zarážku (7) do uhla 25 cm a zaistíte ju pomocou excentrickej páky (12).
- Ak chcete potom zväčšiť rezaciu šírku, upravte nastavenie zvyšnej rezacej šírky vytiahnutím rozšírenia šírky stola (10).
- Celkovú nastavenú rezaciu šírku môžete odčítať na dodatočnej mierke (24). Dôležité! Ak chcete zaistiť, že bude rezací rozmer na dodatočnej mierke (24) správny, musí byť paralelná zarážka (7) nastavená na definovanú veľkosť 25 cm na hlavnej mierke (22).

Nastavenie dĺžky zarážky (obr. 17)

- Zastavovaciu lištu (23) je možné posúvať v pozdĺžnom smere, aby sa predišlo uviaznutiu obrobku.
- Všeobecne platí nasledujúce: Zadný koniec zarážky by mal ležať pri myslenej priamke, ktorá začína
- zhruba v strede listu a tiahne sa pod uhlom 45° smerom vzad.
- Nastavte požadovanú rezáciu šírku:
 - Uvoľnite krídlové svorky (26) a zatlačte zastavovaciu lištu (23) vpred, kým sa nedotkne myslenej 45° priamky.
 - Znova dotiahnite krídlové svorky.

10.5.6 Križová zarážka (obr. 18)

Križovú zarážku (14) je nutné použiť pri vykonávaní križových rezov v drevených obrobkoch.

- Zasuňte križovú zarážku (14) do otvoru (21) v stole píly.
- Uvoľnite uzamykaciu skrutku (36).
- Otáčajte zastavovaciu lištu (34), kým nebude šípka smerovať k požadovanému uhlu.
- Znova dotiahnite upevňovaciu skrutku (36).
- Skontrolujte medzeru medzi zastavovacou lištou (34) a pilovým listom (4).
- Varovanie! Netlačte zastavovaciu lištu (34) príliš ďaleko smerom k listu. Medzi zastavovacou lištou (34) a listom (4) by mala byť vzdialenosť približne 2 cm.
- Ak je to nevyhnutné, uvoľnite dve krídlové skrutky (35) a upravte polohu zastavovacej lišty (34).
- Znova dotiahnite krídlové svorky (35).

10.5.7 Nastavenie uhla (obr. 14)

- Uvoľnite uzamykaciu páku (9) (pozrite obr. 14a).
- Ak chcete upraviť uhol pilového listu, zatlačte na ručné koliesko (8), kým nebude ukazovateľ zarovnaný s požadovaným nastavením uhla na uhlomere.
- Zaisťte požadovaný uhol dotiahnutím uzamykacej páky (9) (pozrite obr. 14b).
- Ak je to potrebné, môžete upraviť koncovú zarážku na úpravu uhla pilového listu medzi hodnotami 0° až 45°. To môžete vykonať úpravou nastavenia dvoch nastavovacích skrutiek (32) a (33).

10.5.8 Úprava nastavenia rozšírenia šírky stola (obr. 19)

- Rozšírenie šírky stola (10) na stole píly (1) je možné vytiahnuť smerom doprava.
- Upínacia páka (41) musí smerovať preč od stolnej cirkulárky, aby bolo možné pohybovať rozšírením šírky stola (10) (pozrite obr. 19a).
- Ak chcete uzamknúť rozšírenie šírky stola (10) v konkrétnej polohe, musí upínacia páka (41) smerovať k stroju (pozrite obr. 19b).
- Ak používate paralelnú zarážku pri vytiahnutí rozšírenia šírky stola (10), musí byť paralelná zarážka (7) nastavená na definovanú veľkosť 25 cm na hlavnej mierke (22).

Nebezpečenstvo! Ak nie je paralelná zarážka (7) správne zaistená, môže dôjsť k spätnému rázu.



Varovanie! Zvlášť v prípadoch, že je rozšírenie šírky stola vytiahnuté, sa uistite, že je obrobok bezpečne umiestnený na stole píly a nemôže dôjsť k jeho uviaznutiu.

- Upínaciu silu upínacej páky (41) je možné v prípade potreby opätovne upraviť. Ak to chcete vykonať, uvoľnite maticu (43) a vyskrutkujte objímku so závitom (42) smerom von alebo ju zaskrutkujte smerom dnu, kým nedosiahnete požadovanú upínaciu silu. Potom znova zaisťte objímku so závitom (42) pomocou matice (43).

11 REZACIE OPERÁCIE



Upozornenie! Po každej novej úprave nastavenia odporúčame vykonať skúšobný rez na kontrolu nového nastavenia.



Upozornenie! Po zapnutí píly počkajte, kým list nedosiahne maximálnu rýchlosť rotácie, než budete pokračovať v rezaní.



Upozornenie! Ak začínate rezať, zachovávajúte zvýšenú opatrnosť!



Varovanie! Nikdy nepoužívajte zariadenie bez funkcie odsávania.

Varovanie! Pravidelne kontrolujte a čistite odsávacie kanály.

11.1 **Vykonávanie pozdĺžnych rezov (obr. 22)**

- Pozdĺžne rezy (tiež nazývané rozrezávanie) sú rezy, pri ktorých režete pozdĺž vlákien dreva. Zatláčte jeden okraj obrobku proti paralelnej zarážke (7), kým plochá strana leží na stole píly (1). Ochranný kryt (2) musí byť vždy sklopený nad obrobok. Pri vykonávaní pozdĺžneho rezu sa nikdy nestavajte tak, aby ste boli v línii so smerom rezu.
- Nastavte paralelnú zarážku (7) v súlade s výškou obrobku a požadovanou šírkou (pozrite časť 10.2.3).
- Zapnite pílu.
- Umiestnite ruky (so zatvorenými prstami) naplocho na obrobok a posúvajte obrobok pozdĺž paralelnej zarážky (7) a na list (4).
- Vedte obrobok po strane pomocou ľavej alebo pravej ruky (podľa polohy paralelnej zarážky) iba k prednej hrane ochranného krytu.
- Vždy zatlačte obrobok až na koniec rozdeľovača (5).
- Odrezaný kus zostane na stole píly (1), kým sa list (4) nevráti do pokojovej polohy.
- Zaisťujte dlhé obrobky, aby na konci rezu nespádli (napríklad pomocou stojana s kolieskami atď.).

11.1.1 Rezanie úzkych obrobkov (obr. 23)

Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov v obrobkov, ktorých šírka je menšia ako 150 mm, použijete posúvací prvok (3). Posúvací prvok sa dodáva s pílou! Ak je posúvací prvok opotrebovaný alebo poškodený, okamžite ho vymeňte.

11.1.2 Rezanie extrémne úzkych obrobkov (obr. 24)

- Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vo veľmi úzkych obrobkoch so šírkou 50 mm alebo menej použijete posúvací prvok.
- V takýchto prípadoch je najvhodnejšie použiť nízky vodiaci povrch paralelnej zarážky.

11.2 **Vykonávanie pokosových rezov (obr. 25)**

- Pri vykonávaní pokosových rezov musíte vždy používať paralelnú zarážku (7).
- Ak pri vykonávaní uhlových rezov nakláňate pílový list (4) doľava, umiestnite paralelnú zarážku (7) na pravú stranu pílového listu (4). Vedte obrobok medzi pílovým listom (4) a paralelnou zarážkou (7).
- Nastavte list (4) do požadovaného uhla (pozrite časť 10.2.7).
- Nastavte paralelnú zarážku (7) podľa šírky a výšky obrobku (pozrite časť 10.5.3).
- Vykonajte rez podľa šírky obrobku (pozrite časť 11.1.1, 11.1.2).

11.3 *Vykonávanie krížových rezov (obr. 26)*

- Zasuňte krížovú zarážku (14) do jednej z drážok (21) v stole a nastavte ju do požadovaného uhla. (Pozrite časť 10.2.6) Zatlačte obrobok pevne proti krížovej zarážke (14).
- Zapnite pílu.
- Tlačte krížovú zarážku (14) a obrobok proti listu a vykonajte rez.



Upozornenie! Vždy držte vedenú časť obrobku.

- Nikdy nedržte časť, ktorú chcete odrezať.
- Tlačte krížovú zarážku (14) vpred, kým obrobok úplne neprerežete.
- Znova vypnite pílu. Neodstraňujte odrezok, kým sa list neprestane točiť.

12 ČISTENIE A ÚDRŽBA

12.1 *Čistenie a údržba - prehľad*

Pred každým použitím

Čo?	Ako?
Skontrolujte pílový kotúč, aby ste zabezpečili, že je správne umiestnený a upevnite ho na svojom mieste.	Výmena pílového kotúča.
Skontrolujte, či sa v skrinke chrániča pílového kotúča nenachádzajú úlomky dreva/piliny. V prípade potreby úlomky odstráňte.	Na odfúknutie úlomkov/pilín použite stlačený vzduch alebo kefku.
Pravidelné a podľa prevádzkových podmienok	
Čo?	Ako?
Skrutkové spoje.	Skontrolujte všetky skrutkové spoje a v prípade potreby ich utiahnite.
Vyčistite ventilačné otvory na motor a odstráňte z nich prach.	Na odstránenie úlomkov/pilín použite vysávač alebo kefku.

12.2 *Čistenie zariadenia*



Riziko zásahu elektrickým prúdom! Nikdy nestriekajte vodou ani nevystavujte vode. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť neopraviteľné poškodenie jednotky. Plastové diely môžu skorodovať v dôsledku pôsobenia chemikálií.

Starostlivé ošetrovanie a pravidelné čistenie zabezpečí, že jednotka zostane funkčná a bude dlho dobre fungovať.

- Nečistoty odstráňte kefkou.
- Nástroj utrite vlhkou handričkou.
- Ventilačné otvory udržiavajte čisté a bez prachu.

13 SKLADOVANIE, PREPRAVA**13.1 Skladovanie**

Vytiahnite akumulátorovú batériu.



Nebezpečnosť zranenia! Jednotku skladujte takým spôsobom, aby ju nemohli zapnúť neoprávnené osoby. Zabezpečte, aby sa na skladovanej jednotke nemohol nikto zraniť.

Poškodenie stroja! Neskladujte nechránený stroj vo vlhkom prostredí.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	40 V
Hmotnosť	14,8 kg
Ochranná trieda	III
Stupeň ochrany	IP20
Rýchlosť voľnoběžných otáčok	3 800 ot./min
Priemer pílového listu (vonkajší)	210 mm
Otvor pílového listu (vnútorný)	30 mm
Hrúbka pílového listu	1,2 mm
Počet zubov	40 T
Max. hĺbka rezania pri 90°	70 mm
Max. hĺbka rezania pri 45°	45 mm
Veľkosť stola	480 x 540 mm
Vývod vysávaného prachu	Ø 35 mm

15 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	103 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

16 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek atď.).
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobrahanom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

18 VYHLÁSENIE O ZHODE**varo**

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO
vyhlasuje, že

výrobok: Stolová píla – napájanie z batérie
obchodná známka: PowerPlus
model: POWDP2580

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ
2014/30/ES
2006/42/ES

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-3-1 : 2014
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Ludo Mertens
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
28/10/2021, Lier – Belgicko