



4

5

9

**POWERPLUS**

12

7

6

8

ONE FITS ALL **18V** LI-ION 1.5AH

2




**Fig. 1**



**Fig. 2**




**Fig. 3**

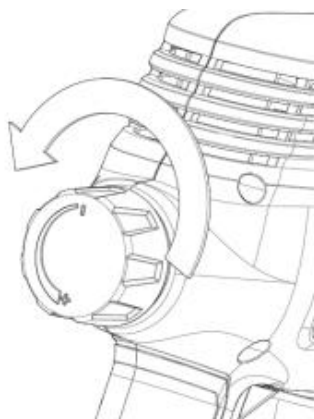


**Fig. 4**



**Fig. 5**

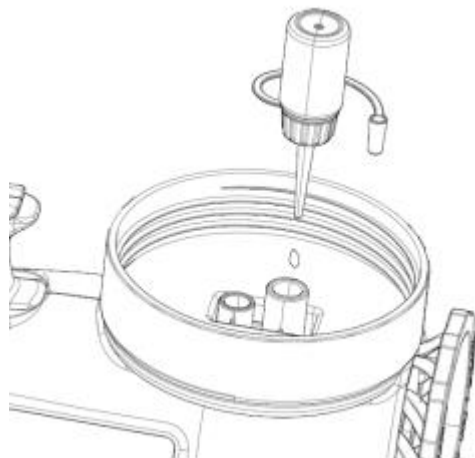

**Fig. 6**

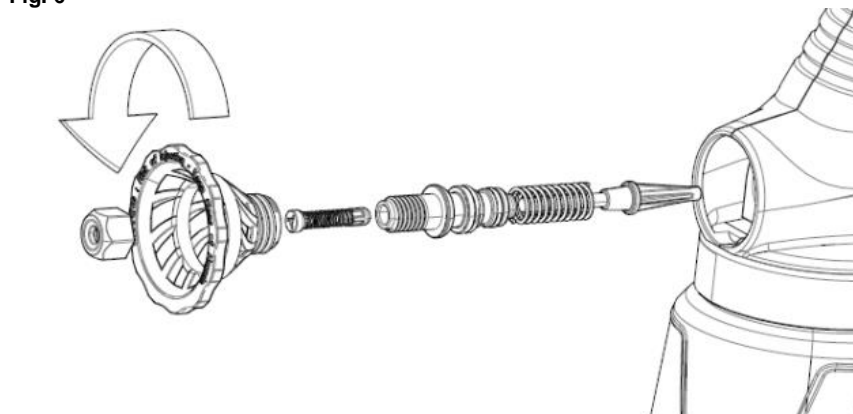

1	POUŽÍVANIE.....	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	OBSAH BALENIA.....	3
4	SYMBOLY .....	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE .....	4
5.1	<i>Pracovná plocha .....</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť .....</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť.....</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň.....</i>	5
5.5	<i>Servis.....</i>	6
6	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÚ STRIEKACIU PIŠTOĽ.....	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY .....	6
7.1	<i>Batérie.....</i>	6
7.2	<i>Nabíjačky.....</i>	7
8	NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA.....	7
8.1	<i>Indikácie nabíjania (obr. č. 1) .....</i>	7
8.2	<i>Vyberanie/vkladanie akumulátora (obr. č. 2) .....</i>	8
9	PREVÁDZKA .....	8
9.1	<i>Meranie viskozity .....</i>	8
9.2	<i>Úprava striekania (obr. 3) .....</i>	8
9.3	<i>Zapnutie (obr. 4).....</i>	8
9.4	<i>Techniky striekania.....</i>	9
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	9
10.1	<i>Čistenie a olejovanie po každom použití (obr. 5) .....</i>	9
10.2	<i>Výmena zostavy piesta (obr. 6).....</i>	9
11	TECHNICKÉ ÚDAJE .....	10
12	HLUK.....	10
13	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.....	10

14	ZÁRUKA.....	11
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	11
16	VYHLÁSENIE O ZHODE .....	12

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)  
POWEB5510****1 ΠΟΥŽÍVANIE**

Táto striekacia pištoľ je určená pre rôzne nátery (na báze oleja a latexu), základné, moriace, konzervačné nátery a iné neabrazívne materiály. Nepoužívajte materiály so zápalným bodom nižším ako 55 °C. Tieto striekacie pištole nie sú určené pre textúrované materiály, blokové výplne, laky, priemyselné emaily alebo asfaltové utesňovače alebo materiály obsahujúce HHC. Nevhodné na profesionálne použitie.



**VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.**

**2 POPIS (OBR. A)**

1. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
2. Akumulátor (NIE je súčasťou balenia)
3. Akumulátor s indikátorom nabitia (NIE je súčasťou balenia)
4. Kryt motora
5. Ovládanie výstupu / Nastavovací gombík
6. Tlačidlo spúšte
7. Rukoväť
8. Nádrž na farbu
9. Striekacia tryska v tvare koša
10. Viskozimeter
11. Kľúč na trysku
12. Bezpečnostný zámok

**3 OBSAH BALENIA**

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!**

1x návod  
1x čistiaci kolík  
1x viskozimeter

1x náhradná tryska (0,8 mm)  
2x ventily  
1x kľúč na trysku



**Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.**

## 4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku (iba pre nabíjačku).
	Okolité teplota max. 40 °C (iba pre batériu).		Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode.
	Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.		Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespáľujte.
	Noste chrániče sluchu.		V prašných podmienkach noste ochrannú masku.
	Noste vždy ochranné okuliare.		

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržovanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### 5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.

- Nástroje sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické nástroje, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického nástroja, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického nástroja na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

### 5.5 **Servis**

- Servis elektrického nástroja zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického nástroja.

## 6 **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÚ STRIEKACIU PÍŠTOĽ**

- Touto striekacou pištoľou sa nikdy nesmie mieriť na ľudí ani na zvieratá.
- Striekacia pištoľ sa smie používať iba pre farby a rozpúšťadlá s minimálnym zápalným bodom 55 °C.
- Varovanie! Vysokotlakový sprej môže spôsobiť závažné poškodenie kože. Zabráňte kontaktu častí tela so sprejom. V prípade vstreknutia materiálu do kože prostredníctvom vysokého tlaku sa okamžite obráťte na lekára. Dotyčný lekár by mal byť informovaný o type daného striekaného materiálu.
- Striekacia pištoľ nie je hračka, nesmú ju používať deti ani nevyškolené osoby.
- Vždy noste vhodnú masku, ktorá poskytuje potrebnú ochranu pred vdýchnutím škodlivých výparov.
- V pracovnej oblasti dostatočne vetrajte, aby sa nehromadili škodlivé výpary.
- Nestriekajte žiadny materiál s neznámym zložením.
- Nástroj neovládajte bez trysky zaistenej na svojom mieste.
- Nástroj nepoužívajte, ak boli poškodené bezpečnostné prvky alebo iné dôležité diely.
- Na čistenie nástroja nepoužívajte benzín ani iné horľavé kvapaliny. Výpary v nástroji sa môžu iskrou zapáliť a spôsobiť výbuch nástroja.
- Pred použitím farby alebo iných materiálov si vždy najprv prečítajte odporúčania alebo pokyny o riedení farby od výrobcu.
- Používajte len náhradné diely od výrobcu, ktoré schválil výrobca.
- Batériu neotvárajte. Nebezpečenstvo skratu.
- Batériu chráňte pred teplom, napr. stálym intenzívnym slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkom. Nebezpečenstvo výbuchu.
- V prípade poškodenia a nesprávneho používania batérie môžu unikáť výpary. V prípade ťažkostí oblasť vyvetrajte a vyhľadajte zdravotnú pomoc. Výpary môžu dráždiť dýchací systém.
- Batériu používajte iba s týmto nástrojom. Samotné toto opatrenie chráni batériu pred nebezpečným preťažením.
- Batériu je možné poškodiť špicatými predmetmi ako klincami alebo skrutkovačmi alebo silou pôsobiacou zvonku. Môže dôjsť k vnútornému skratu a batéria môže dymiť, vybuchnúť, prehriať sa alebo zhorieť.

## 7 **DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY**

### 7.1 **Batérie**

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40°C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4°C do 40°C.

- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40% kapacity.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100°C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezahadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
  - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
  - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riadte týmito pokynmi:
    - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.
    - ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



**Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespaľujte.**

### 7.2 Nabíjačky

- Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

## 8 NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA

### 8.1 Indikácie nabíjania (obr. č. 1)

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke

- Sviety zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie
- Bliká červená kontrolka + Sviety zelená kontrolka: nabíja sa
- Sviety zelená kontrolka + sviety červená kontrolka: nabíjanie je dokončené



**Poznámka: Ak akumulátor správne nepasuje, odpojte ho a uistite sa, že pre túto nabíjačku je to správny model, ako je uvedené v tabuľke s technickými parametrami. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor alebo ten, ktorý sa nedá bezpečne vložiť do nabíjačky.**

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



**POZNÁMKA:** Ak sa akumulátor pri nepretržitom používaní v nástroji zahrieva, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť pri izbovej teplote. Týmto sa predíži životnosť akumulátorov.

## 8.2 Vyberanie/vkladanie akumulátora (obr. č. 2)



**VÝSTRAHA:** Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavovaní sa uistite, že je nástroj vypnutý alebo je z neho vybratý akumulátor.

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor (2).
- Vkladanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.

## 9 PREVÁDZKA

### 9.1 Meranie viskozity

- Na meranie viskozity použite viskozimeter (10).
- Pri riedení farby na použitie v striekacej pištoli sa riadte pokynmi výrobcu.
- Viskozimeter (10) vám pomôže určiť správnu viskozitu farby, ktorá sa dá použiť v tejto striekacej pištoli.
- Na určenie správnej viskozity naplňte viskozimeter po okraj farbou. Odmerajte čas, počas ktorého natečie farba z viskozimetra späť do plechovky. Základné pravidlo je, že viskozita by mala byť 15 až 100 s (maximálne).

Dolná tabuľka uvádza odporúčané doby pre rôzne typy materiálov.

Typ farby	Čas vytečenia
Základná farba	24-28 sekúnd
Laky	20-25 sekúnd
Farba na báze oleja	18-22 sekúnd
Emailové farby	18-22 sekúnd
Hliníkové farby	22-25 sekúnd
Konzervačné prostriedky na drevo	25-30 sekúnd
Ochranné prostriedky na drevo	Riedenie nie je potrebné
Moridlo na drevo	Riedenie nie je potrebné

- Niektoré striekateľné materiály obsahujú častice alebo hrudky. Tieto materiály by ste pred naplnením do nádrže na farbu mali precediť.

### 9.2 Úprava striekania (obr. 3)

Kapacitu sprejovania je možné upraviť pomocou nastavovacieho gombíka (5).

Pred začatím používania striekaciu pištoľ namierte na kúsok skúšobného materiálu a držte spúšťač spínač (6), kým nezačne striekať farba. Nastavujte nastavovacím gombíkom (5), kým nedosiahnete čo najlepší vzor striekania. Otáčaním nastavovacieho gombíka (5) v smere hod. ručičiek znížite množstvo striekanej kvapaliny a proti smeru ho zvýšite. Slabý vzor striekania sústreď farbu do stredu a vytvorí škvŕnitú vrstvu. Dobrý vzor striekania bude mať rovnomerné rozmiestnenie farby po celom vzore.

### 9.3 Zapnutie (obr. 4)

Zariadenie zapnete stlačením bezpečnostného zámku (12) a aktiváciou spúšte (6).

## 9.4 *Techniky striekania*

- Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, vždy držte striekaciu pištoľ paralelne k povrchu.
- Trysku držte asi 25 - 30 cm od povrchu a striekajte rovnomerne zo strany na stranu alebo zhora nadol, používajte hladké a rovnomerné ťahy.
- Nestriekajte pod uhlom, pretože to spôsobí, že farba bude tiecť po povrchu.
- Pri striekaní väčších plôch používajte cikcakový vzor, podľa obrázka.
- Striekaciu pištoľ vedte rovnomerne celou rukou, nie zo zápästia.
- Striekaciu pištoľ nikdy nespúšťajte ani nezastavujte, keď je namierená na povrch, ktorý sa bude striekať.
- Rovnomerne riadte rýchlosť pohybu striekacej pištole. Rýchla rýchlosť pohybu nad povrchom vytvorí tenkú vrstvu a nízka rýchlosť hrubú vrstvu.
- Vždy naneste naraz len jednu vrstvu. Ak je potrebná ďalšia vrstva, riadte sa odporúčaniami výrobcu týkajúce sa doby schnutia než nanesiete ďalšiu vrstvu.

## 10 ČISTENIE A ÚDRŽBA



**Je potrebné, aby bola striekacia pištoľ pred každým použitím vyčistená a naolejovaná. Ak striekaciu pištoľ nevyčistíte a nenaolejujete, spôsobí to upchatie a zariadenie nebude pri ďalšom používaní fungovať! Záruka nepokrýva čistenie striekacej pištole, ktorá nebola správne vyčistená používateľom.**

### 10.1 *Čistenie a olejovanie po každom použití (obr. 5)*

1. Zvyšnú farbu nalejte do nádoby (8).
2. Najprv vyčistíte nádobu (8).
3. Krátke čistenie je možné vykonať striekaním riedkeho materiálu (vody alebo rozpúšťadla), kým nebude zariadenie čisté.
4. Pred uskladnením pištole treba pištoľ úplne vyčistiť. Pokyny k demontáži pumpy a úplnému vyčisteniu pozri v časti „Výmena zostavy piesta“. Potom znovu zmontujte.
5. Odpojte nasávaciu hadicu a pumpu po každom čistení naolejujte. Pištoľ niekoľkokrát zapnite, kým nebude striekať von olej.

### 10.2 *Výmena zostavy piesta (obr. 6)*

1. Povoľte trysku pomocou priloženého kľúča, ale ponechajte ju na pumpe.
2. Otočte chránič úplne proti smeru hodinových ručičiek a zostavu pumpy vyťahnite.
3. Opatrebované diely vymeňte.
4. Nasledujúce diely sa majú vymieňať pravidelne: tryska, rozprašovač, piest, kryt čerpadla, tesniaci krúžok č. 1 a 2.

## 11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	18 V
Kapacita nádrže	1 l
Rýchlosť toku	300 g/min.
Priemer trysky	Ø 0,8 mm
Pripojenie batérie	Nasunutie
Nastaviteľné ovládanie toku farby	Áno
Vertikálny vzor striekania	Áno
Horizontálny vzor striekania	Áno
Okrúhly vzor striekania	Áno
Max. viskozita	60 din./sek.
Mäkká rukoväť	Áno
Typ rukoväte	Pevná
Latexová farba	Áno

## 12 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	88dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	99dB(A)



**POZOR!** Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie):	11.3m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------	----------------------	--------------------------

## 13 ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Motor hučí, ale nestrieka alebo je striekanie nepravidelné	<ol style="list-style-type: none"> <li>Poškodená zostava pumpy</li> <li>Nasávacía trubica nie je v správnej polohe</li> <li>Zablokovaná nasávacía trubica</li> <li>Zablokovaná tryska</li> <li>Zablokovaný filter</li> <li>Povolený chránič (3) alebo tryska (2)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vymeňte zostavu pumpy podľa pokynov na údržbu</li> <li>Nastavte nasávacíu trubicu</li> <li>Vyčistíte nasávacíu trubicu pomocou riedidla</li> <li>Vyčistíte trysku riedidlom</li> <li>Vyčistíte filter riedidlom</li> <li>Utiahnite chránič alebo trysku</li> </ol>
Rozprašovanie nie je dobré	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryska alebo poistná matica nie sú utiahnuté</li> <li>Farba je príliš hustá</li> <li>Zostava rozprašovača je zodratá</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utiahnite trysku a poistnú maticu</li> <li>Skontrolujte viskozitu farby</li> <li>Vymeňte zostavu rozprašovača</li> </ol>
Nadmerné nanášanie farby	<ol style="list-style-type: none"> <li>Striekacia pištoľ je príliš blízko k striekanému predmetu</li> <li>Príliš veľa farby</li> <li>Viskozita je príliš nízka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Striekaciu pištoľ držte 20-30 cm od povrchu</li> <li>Ovládačom výstupu zmenšíte striekanie</li> <li>Skontrolujte viskozitu</li> </ol>

Nestrieka, nevydáva zvuk	1. Žiadne napájanie	1. Skontrolujte zdroj napätia
Krátka prevádzka po nabíjaní	1. Batéria nie je úplne nabitá 2. Nabíjačka je chybná 3. Batéria je chybná	1. Úplne nabite batériu 2. Vymeňte za novú nabíjačku s rovnakými parametrami 3. Vymeňte za novú batériu s rovnakými parametrami

### 14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel, ...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

### 15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu.

Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že  
výrobok: ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (Μπαταρία ΔΕΝ περιλαμβάνεται)  
obchodná známka: POWERplus  
model: POWEB5510

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2006/42/EC  
2014/30/EU  
2011/65/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60745-1 : 2009  
EN50580 : 2012  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 2015

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Eric de Boer  
Regulačné záležitosti – Compliance Manager  
10/08/2017