




**FIG. A**

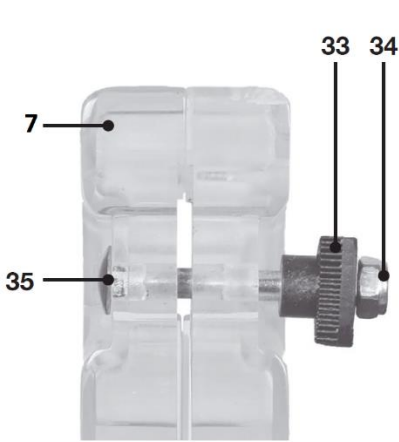


**Fig. 1**

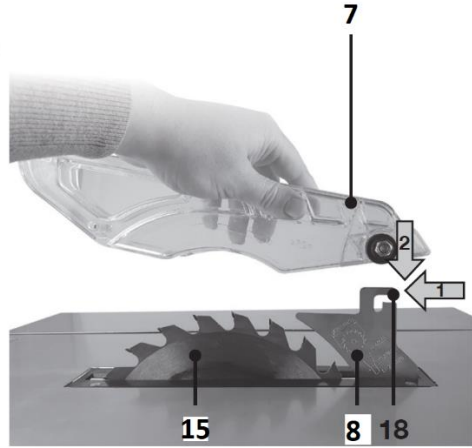


**Fig. 2**

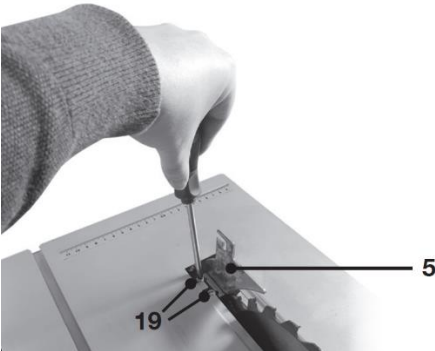


**Fig. 3**

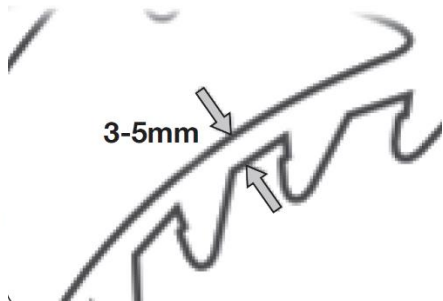


**Fig. 4**

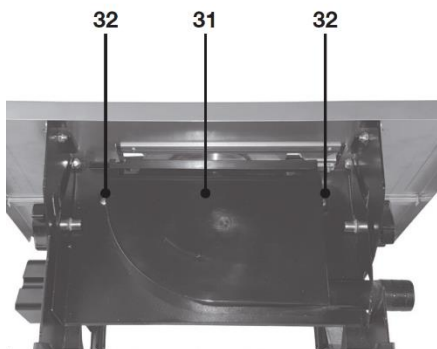


**Fig. 5**

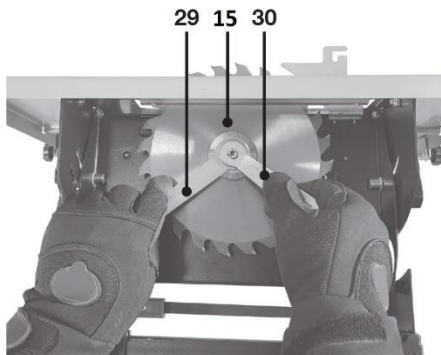


**Fig. 6**

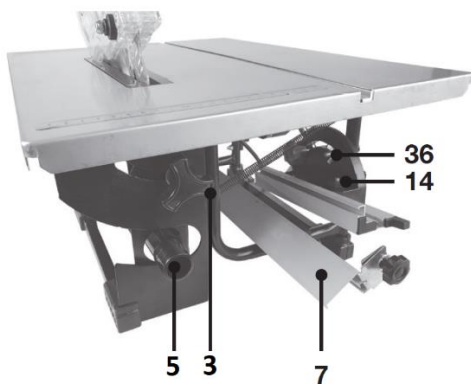

**Fig. 7**

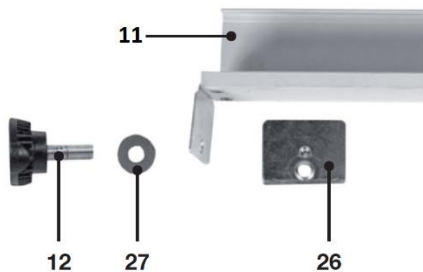

**Fig. 8**

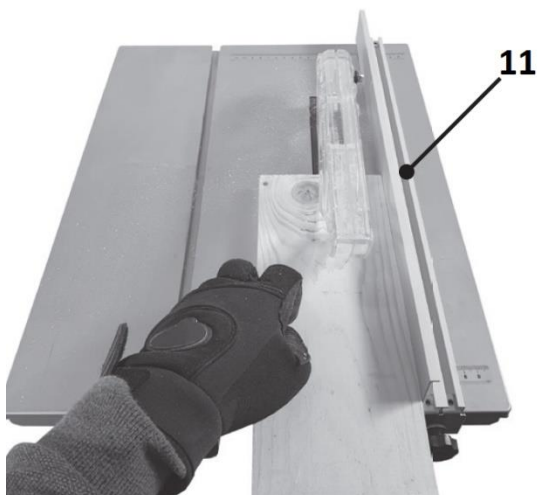

**Fig. 9**



**Fig. 10**

<b>1</b>	<b>POUŽÍVANIE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>POPIS (OBR. A, B A C)</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>OBSAH BALENIA</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>VYSVETLENIE SYMBOLOV</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Pracovná plocha</i> .....	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i> .....	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i> .....	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i> .....	5
5.5	<i>Servis</i> .....	6
<b>6</b>	<b>DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE</b> .....	<b>7</b>
7.1	<i>Štiepací klin</i> .....	7
7.2	<i>Chránič pílového kotúča</i> .....	7
7.3	<i>Zatlačacia tyč</i> .....	7
<b>8</b>	<b>VYBALENIE A MONTÁŽ</b> .....	<b>7</b>
8.1	<i>Montáž/demontáž ochranného krytu pílového listu (obr. 1 až 2)</i> .....	8
8.2	<i>Úprava nastavenia rozperného noža (obr. 3 až 4)</i> .....	8
8.3	<i>Montáž/výmena pílového listu (obr. 5 až 6)</i> .....	8
8.4	<i>Odsávanie pilín (obr. 7)</i> .....	8
<b>9</b>	<b>PREVÁDZKA</b> .....	<b>9</b>
9.1	<i>Skontrolujte pred spustením zariadenia!</i> .....	9
9.2	<i>Hlavný vypínač</i> .....	9
9.3	<i>Zarážky obrobku</i> .....	9
9.3.1	<u>Zarážka pokosového uhla (obr. 10)</u> .....	9
9.3.2	<u>Paralelná zarážka (obr. 8 až 9)</u> .....	9
9.4	<i>Nastavenie uhla pílového kotúča (obr. 7)</i> .....	10
9.5	<i>Pílenie</i> .....	10
9.5.1	<u>Pílenie po dĺžke</u> .....	10
9.5.2	<u>Křížové pílenie</u> .....	11

<b>10</b>	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b> .....	<b>11</b>
10.1	Čistenie zariadenia.....	11
10.2	Údržba jednotky.....	11
<b>11</b>	<b>SKLADOVANIE, PREPRAVA</b> .....	<b>12</b>
11.1	Skladovanie.....	12
<b>12</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>HLUK</b> .....	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>13</b>
<b>15</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b> .....	<b>13</b>
<b>16</b>	<b>VYHLÁSENIE O ZHODE</b> .....	<b>14</b>

# STOLOVÁ PÍLA 800 W – 200 MM POWX07588

## 1 POUŽÍVANIE

Zariadenie je určené na štiepenie a priečne rezanie pevného dreva, laminovaného dreva, drevotriesky, drevenej preglejky a podobných drevených materiálov. Okrúhle diely sa nesmú píliť, pretože rotujúci pílový list by mohol spôsobiť, že sa budú točiť. Môžu sa spracúvať len tie materiály, na ktoré je určený konkrétny pílový list. Môžu sa používať len pílové listy vhodné pre jednotku (karbidové a chrómovo-vanádové). Použitie pílových listov z rýchloreznej ocele a rezných kotúčov iného typu nie je povolené. Jednotka sa nesmie používať v oblastiach, kde existuje riziko výbuchu.

Nevhodné na profesionálne použitie.



**VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si pre svoju vlastnú bezpečnosť pred použitím náradia starostlivo preštudujte. Elektrické náradie odovzdávajte inej osobe vždy s týmto návodom.**

## 2 POPIS (OBR. A, B A C)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zapínač I (zelená)/vypínač 0 (červená) | 11. Paralelná zarážka                     |
| 2. Predný gombík nastavenia uhla          | 12. Gombík pre pokosový uhol              |
| 3. Zadný gombík nastavenia uhla           | 13. Zatláčacia tyč                        |
| 4. Indikátor uhla rezania                 | 14. Povrch stola                          |
| 5. Pripojenie odstraňovača prachu         | 15. pílový list                           |
| 6. Drážka v povrchu stola                 | 16. Ukazovateľ uhlovej mierky             |
| 7. Chránič pílového listu                 | 17. Montážne otvory                       |
| 8. Štiepací klin                          | 18. Mierka                                |
| 9. Gombík pre paralelnú vodiacu lištu     | 19. Rozšírenie pre pokosovú vodiacu lištu |
| 10. Pokosová vodiaca lišta                |   |

## 3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu.
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú).
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



**VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!**

1x stolová píla  
1x chránič kotúčů  
1x paralelná zarážka

1x pokosová vodiaca lišta  
1x zatláčacia tyč  
1x prevádzkové pokyny

2x kľúč  
1x list (namontovaný na stroji)



**Nebezpečenstvo udusenía! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.**

## 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia nástroja.		Pred použitím si prečítajte návod.
	Spĺňa základné bezpečnostné štandardy príslušných európskych smerníc.		Ruky držte mimo čepelí. Pri spúšťaní, ani pri používaní zariadenia sa čepelí nedotýkajte.
	Používajte ochranu očí.		Noste chrániče sluchu.
	V prašných podmienkach noste ochrannú masku!		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.

## 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Dôkladne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 5.2 Elektrická bezpečnosť



**Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.**

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie neupravených vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov spojených s uzemnením ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak je vaše telo uzemnené alebo spojené s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla,



oleja, ostrých hrán ani pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený prúdovým ističom (RCD). Používanie ističa RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### **5.3 Osobná bezpečnosť**

- Pri používaní elektrického náradia zachovávajúte ostražitosť, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte pri únave ani pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekľzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých dielov.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok je možné znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

### **5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň**

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajúte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobuje nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.

- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako na tie, na ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

### 5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

## 6 DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri používaní pílových listov s tvrdými kovovými zubami (s uhlíkovým hrotom) sa odporúča používať listy so záporným alebo mierne kladným uhlom rezu. Nepoužívajte žiadne pílové listy s hlbokým zárezom zubov. Mohli by zachytiť ochranný kryt.
- Pozor: Pred začatím práce dôkladne zostavte všetky diely. Postupujte podľa uvedených postupov.
- Pred začatím procesu vždy pevne uchyťte alebo zatlačte obrobok na vodiaci prvok píly. Odporúčame pred použitím rúk uprednostniť použitie všetkých dostupných upínacích súprav.
- Dôležité: Ak držíte pri vykonávaní procesu obrobok v ruke, udržiavajte minimálnu vzdialenosť 100 mm od pílového listu.
- Vždy zatlačte obrobok na pracovný stôl.
- Udržujte pílový list ostrý a pravidelne kontrolujte, či sa voľne otáča bez abnormálnych vibrácií. V prípade potreby pílový list vymeňte.
- Pred začatím procesu nechajte stroj voľne listom otáčať, kým nedosiahne maximálny počet otáčok.
- Ak chcete zaistiť dlhšiu životnosť stroja, udržiavajte prívody vzduchu v zadnej a spodnej časti stolovej píly a elektromotora. Prachové nánosy je nutné odstrániť.
- Pred začatím spracovania vždy uzamknite rôzne nastavenia stupňov.
- Kupujte iba vhodné pílové listy dosahujúce najmenej 6 000 otáčok za minútu.
- Používajte iba správny pílový list. Príliš malé alebo príliš veľké listy sú extrémne nebezpečné.
- Pravidelne kontrolujte pílový list z hľadiska akýchkoľvek chýb. V prípade potreby pílový list vymeňte.
- Pred zostavou nového pílového listu ho namažte a vyčistite príruby. Potom namontujte list v správnom smere a pevne zatahnite za príruby pomocou stredovej skrutky.
- Používajte iba originálne príruby. Ostatné druhy prírub sú nevhodné.
- Nikdy nepracujte bez ochranného krytu pílového listu.
- Pohyblivá časť ochranného krytu tiež musí zostať namontovaná.
- Nikdy nemažte pílový list, kým sa otáča.
- Vždy udržiavajte ruky mimo dráhy pílových listov.
- Nikdy nezdvíhajte obrobok tak, že ho zdvihnete, pričom sú vaše ruky pozdĺž pílového listu alebo za ním.
- Uistite sa, že sa obrobok nikdy nedotkne pílového listu, než stroj zapnete.
- Pomocou tohto stroja nikdy nespracováajte kovové ani kamenné materiály.
- Na podporu dlhých obrobkov použite pomocné podopieracie prvky.
- Stroj nikdy nepoužívajte v nebezpečnom prostredí, kde sa nachádzajú horľavé plyny alebo kvapaliny.
- Stroj nikdy neopúšťajte bez dozoru bez toho, aby ste ho najprv neodpojili od sieťového napätia.
- Ak počujete nezvyčajné zvuky, pokúste sa ich vystopovať alebo odnesť stroj k overenému montérovi alebo opravárenskej spoločnosti.
- Ak je niektorý z dielov poškodený alebo pokazený, okamžite ho vymeňte alebo opravte.
- Nikdy nestojte v dráhe pílového listu, ale vľavo alebo vpravo od pílového stola.

- Ruky musia byť tiež umiestnené vedľa dráhy pílového listu.
- Na posúvanie dreva pílou vždy používajte posúvací prvok, nie ruky.
- Vždy umiestnite drevo do prednej časti pílového stola a potom ho posuňte dozadu.
- Pri pokosových rezoch je nutné používať iba nastaviteľný vodiaci prvok. Vodiacu lištu je nutné odstrániť.
- Nikdy nepoužívajte vodiacu lištu ako lineárny merací prvok na rezanie trámov.
- Ak dôjde k uviaznutiu pílového listu, najprv vypnite stroj, než sa pokúsite chybu odstrániť.
- Ak chcete zabrániť vyhadzovaniu obrobkov smerom k vám, použite nasledujúce opatrenia:
  - i. Vždy používajte ostré pílové listy.
  - ii. Nerezte príliš malé obrobky.
  - iii. Obrobok nikdy neuvolňujte skôr, než ho úplne pretlačíte cez pílu.
  - iv. Vždy nastavte vodiacu lištu tak, aby bola paralelná k pílovému listu.
  - v. Nikdy neodstraňujte ochranu pri pílení.
- Než budete pokračovať v pílení, uistite sa, že stojíte pevne a že vaše ruky sú v požadovanej polohe.
- Nikdy nečistite stroj pomocou riedidiel. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku.
- Nepoužívajte poškodené ani deformované pílové listy.
- Ak je vložka pracovného stola opotrebovaná, vymeňte ju.
- Používajte len pílové listy špecifikované výrobcom, ktoré sú určené na prácu s drevom alebo podobnými materiálmi podľa normy EN847-1.
- Pozorne vyberajte pílový list podľa materiálu, ktorý chcete rezať.
- Pri pílení pripojte k stolnej píle zariadenie na odsávanie pilín.
- Používanie a správne nastavenie rozperného noža
- Používanie a správne nastavenie horného krytu pílového listu.
- Pri vkladaní do drážky zachovajte opatrnosť.

## **7 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE**

### **7.1 Štiepací klin**

Štiepací klin (8) zabraňuje, aby sa obrobok zachytil zostupujúcimi zubami a bol vyhodенý k operátorovi. Štiepací klin musí počas prevádzky ostať na svojom mieste.

### **7.2 Chránič pílového kotúča**

Chránič pílového kotúča (7) chráni používateľa od náhodného kontaktu s pílovým kotúčom a od vyletujúcich úlomkov. Chránič pílového kotúča musí počas prevádzky vždy ostať na svojom mieste.

### **7.3 Zatláčacia tyč**

Zatláčacia tyč (13) slúži ako predĺženie ruky a chráni používateľa od náhodného kontaktu s pílovým kotúčom. Zatláčacia tyč sa musí použiť vtedy, keď je medzera medzi zarážkou a pílovým kotúčom menej ako 120 mm.

## **8 VYBALENIE A MONTÁŽ**

Jednotky vybalte a zabezpečte, aby boli prítomné všetky časti.



**Poznámka: V prípade, že niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.**

**Pred akoukoľvek prácou na stroji odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej siete.**

**8.1 Montáž/demontáž ochranného krytu pílového listu (obr. 1 až 2)**

- Uvoľnite gombík (33) čo najviac, kým sa gombík (33) nedotkne matice (34), ako je znázornené na obrázku B. Pozor: maticu (34) nenastavujte.
- Zatlačte skrutku vozíka (35) čo najďalej cez kryt pílového listu (7) tak, aby štvorcový profil skrutky vozíka (35) vyčnieval z krytu pílového listu (7).
- Namontujte ochranný kryt pílového listu (7) pomocou skrutky vozíka (35) do priehlbiny v tvare písmena L (18) rozperného noža (8): najprv dopredu a potom nadol, ako je znázornené na obrázku C.
- Potom zatlačte skrutku vozíka (35) znova dozadu tak, aby štvorcový profil zapadol do priehlbiny v kryte pílového listu (7).
- Dotiahnite gombík (33) čo najtesnejšie. Pozor: horný kryt pílového listu sa musí voľne pohybovať. Demontáž vykonajte v opačnom poradí.

**8.2 Úprava nastavenia rozperného noža (obr. 3 až 4)**

- Odstráňte ochranný kryt pílového listu (7)
- Uvoľnite skrutky (19) a odstráňte rozperný nôž (8). Vzdialenosť medzi pílovým listom (15) a rozperným nožom (8) by mala byť 3 až 8 mm, ako je znázornené na obr. F.
- Uistite sa, že je rozperný nôž rovný a je vystredený za pílovým listom (15).

**8.3 Montáž/výmena pílového listu (obr. 5 až 6)**

Pri montáži pílového listu používajte ochranné rukavice. Pri dotyku listu pílu hrozí riziko zranenia.



Používajte iba list píly spĺňajúci údaje o vlastnostiach uvedené v prevádzkových pokynoch. Používajte iba pílové listy, ktoré sú označené ako určené pre rýchlosť rovnakú alebo vyššiu, než je rýchlosť uvedená na stroji.



Za žiadnych okolností nepoužívajte brúsne kotúče na pílenie.

- Odstráňte kryt pílového listu (31) uvoľnením krížových skrutiek (32).
- Uvoľnite maticu nasadením veľkého kľúča (29) na maticu a malého kľúča (30) na hriadeľ motora pre pôsobenie v opačnom smere. Pozor: otáčajte maticu v smere otáčania pílového listu.
- Odstráňte vonkajšiu prírubu a odstráňte pílový list (15).
- Pred inštaláciou nového pílového listu opatrne vyčistite príruby pílového listu. Vymerajte a dotiahnite nový pílový list v opačnom poradí.

**Šípka vyznačená na pílovom liste, ktorá označuje smer otáčania, musí smerovať rovnakým smerom ako šípka vyznačená na stroji. Zuby pílového listu musia na prednej strane píly smerovať nadol.**

- Než začnete znova pracovať s pilou, je nutné skontrolovať funkciu ochranných prvkov.
- Upozornenie! Po každej výmene pílového listu skontrolujte, že sa kryt pílového listu (7) správne otvára a zatvára. Tiež skontrolujte, že sa pílový list (4) voľne točí v rámci ochranného krytu pílového listu (7).
- Upozornenie! Po každej výmene pílového listu skontrolujte, že sa pílový list (15) môže voľne točiť vo vložke pracovného stola (6), ako v zvislej polohe, tak aj pri naklonení o 45°.

**8.4 Odsávanie pilín (obr. 7)**

- Píla je vybavená systémom odsávania pilín.

- Dôrazne odporúčame používať systém odsávania pilín vhodný pre daný materiál vždy, keď to je možné.
- Pravidelne kontrolujte a čistite odsávacie kanály.

## 9 PREVÁDZKA



**Nebezpečenstvo zranenia! V prípade funkčnej chyby okamžite stlačte tlačidlo 0 na hlavnom vypínači a odpojte.**

### 9.1 Skontrolujte pred spustením zariadenia!



**Nebezpečenstvo zranenia! Zariadenie možno uviesť do prevádzky, len ak nie sú prítomné žiadne chyby. Ak chybný diel spôsobuje nebezpečenstvo, treba ho vymeniť a až potom možno zariadenie opäť používať.**

Skontrolujte, či je zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave:

- Skontrolujte, či nie sú viditeľné žiadne chyby.
- Skontrolujte a zabezpečte sa, že všetky komponenty zariadenia sú správne namontované.
- Skontrolujte a zabezpečte sa, že bezpečnostné zariadenie správne funguje.
- Skontrolujte a zabezpečte sa, že pílový kotúč voľne beží.
- Skontrolujte, či je utiahnutá nastavovacia skrutka pre nastavenia uhla naklonenia.

### 9.2 Hlavný vypínač

- Zapnutie: Stlačenie zeleného tlačidla 1 na hlavnom vypínači (1) zapne pílu. Pred spustením píly počkajte, kým kotúč nedosiahne plnú rýchlosť.
- Vypnutie: Stlačenie červeného tlačidla 0 na hlavnom vypínači (1) vypne pílu.

### 9.3 Zarážky obrobku

#### 9.3.1 Zarážka pokosového uhla (obr. 10)

Pri krížovom rezaní drevených dielov je nutné použiť pokosovú vodiacu lištu (10).

- Namontujte rozšírenie pokosovej vodiacej lišty (19) na pokosovú vodiacu lištu (10) pomocou gombíkov pre pokosovú vodiacu lištu.
- Zatlačte pokosovú vodiacu lištu (10) do drážky na povrchu stola.
- Uvoľnite gombík pre pokosový uhol (12).
- Otáčajte rozšírením pokosovej vodiacej lišty (19), kým nebude šípka smerovať k požadovanému uhlu.
- Znova dotiahnite gombík pre pokosový uhol (12).
- Skontrolujte vzdialenosť medzi rozšírením pokosovej lišty (19) a pílovým listom (15).



**Upozornenie! Netlačte rozšírenie pokosovej vodiacej lišty (19) príliš ďaleko smerom k listu. Vzdialenosť medzi rozšírením pokosovej vodiacej lišty (19) a pílovým listom (15) by mala byť približne 2 cm. Ak to je potrebné, uvoľnite dva gombíky pre pokosovú vodiacu lištu a upravte nastavenie rozšírenia pokosovej vodiacej lišty (19). Potom znova dotiahnite gombíky pre pokosovú vodiacu lištu.**

#### 9.3.2 Paralelná zarážka (obr. 8 až 9)



**Nepoužívajte zároveň paralelnú zarážku a uhlové pravítko!**

Pri pozdĺžnom rezaní drevených dielov je nutné použiť paralelnú vodiacu lištu (11).

- Namontujte paralelnú vodiacu lištu (11) na povrch stola (14) pomocou upínacej dosky (26), podložiek (27) a gombíkov (12): Na vonkajšej strane stola píly: nastavovacia skrutka (12) a podložka (27), na vnútornej strane stola píly: upínacia doska (26).

### Používateľské režimy

Dodávaná paralelná vodiaca lišta (11) má dve rôzne výškové vodiace plochy, jednu na každej strane vodiacej lišty. Nižšiu stranu používajte pre ploché obrobky a vyššiu stranu pre vysoké obrobky.

- Ak chcete zmeniť výšku zarážky, uvoľnite gombíky (12) na paralelnej vodiacej lište (11) a odstráňte ju zo stola.
- Otočte paralelnú vodiacu lištu (11) o 180° tak, aby jej predný koniec smeroval vzad.
- Znova dotiahnite gombíky (12).

### Rezacia šírka

Paralelnú vodiacu lištu (11) je možné namontovať na ktorúkoľvek z oboch strán stola píly (14).

- Uvoľnite oba gombíky (12).
- Pomocou pravítka (22) na povrchu stola (1) možno nastaviť paralelnú vodiacu lištu (11) na požadovanú veľkosť.
- Dotiahnutím oboch gombíkov (12) upevnite paralelnú vodiacu lištu (11).
- Okrem zobrazenia mierky môžete merať rezáciu šírku medzi listom píly a paralelnou vodiacou lištou. Po novom nastavení vykonajte skúšobný rez, aby ste skontrolovali rozmery.

#### 9.4 Nastavenie uhla pílového kotúča (obr. 7)



**Nebezpečenstvo zranenia! Časti tela alebo predmety umiestnené v oblasti nastavenia môžu byť zachytené pohybujúcim sa pílovým kotúčom! Uhol pílového kotúča nastavujte len vtedy, keď je pílový kotúč v nečinnosti!**

- Uvoľnite predný gombík na nastavenie uhla (2) aj zadný gombík na nastavenie uhla (3).
- Nastavte uhol pílového listu posúvaním oboch gombíkov (2, 3), kým ukazovateľ (16) nezodpovedá požadovanému uhlu na uhlovej stupnici (4).
- Dotiahnite predný gombík na nastavenie uhla (2) aj zadný gombík na nastavenie uhla (3).

#### 9.5 Pílenie

Môžete použiť dva druhy spôsobu pílenia:

##### Pílenie po dĺžke (obr. 9)

- Pílenie obrobku po dĺžke pozdĺž vlákien dreva.

##### Křížové pílenie alebo odpílenie, pomocou pokosovej vodiacej lišty (obr. 10)

- Křížové odpílenie obrobku.

##### 9.5.1 Pílenie po dĺžke

- Zaisťte vodiacu lištu do správnej meracej polohy a odstráňte vodiacu lištu odpílenia zo stolového vozíka.
- Jemne zatlačte drevo proti pracovnému stolu a nechajte ho kĺzať sa pozdĺž vodiacej lišty odpílenia.

**Než zapnete motor, udržiavajte obrobok vo vzdialenosti najmenej 3 cm od prednej strany pílového listu. Strana dreva opierajúca sa o vodiacu lištu musí byť úplne rovná. Udržiavajte ruky vo vzdialenosti minimálne 10 cm od dráhy píly, ktorú budete nasledovať.**

- Pred začatím pílenia zapnite motor a počkajte, kým pílový list nedosiahne maximálne otáčky.
- Kým tlačíte drevo na pracovný stôl a vodiacu lištu, môžete opatrne posúvať drevo pílou bez vyvíjania nadmernej sily.
- Nikdy neťahajte obrobok vzad. Ak je to potrebné, najprv vypnite motor bez toho, aby ste upravovali polohu obrobku.

#### 9.5.2 Krížové pílenie

- Odstráňte vodiacu lištu a na pravý vozík namontujte vodiacu lištu krížového rezu.
- Upravte výšku pílového listu (pozrite časť o pozdĺžnom pílení).
- Zatlačte obrobok proti vodiacej lište krížového rezu a udržiavajte vzdialenosť najmenej 2,5 cm od prednej časti pílového listu.
- Zapnite motor a počkajte na dosiahnutie maximálnych otáčok.
- Zatlačte obrobok proti vodiacej lište a pracovnému stolu. Opatrne posúvajte drevo pílovým listom. Pokračujte, kým nebudete za pílovým listom. Potom vypnite motor a udržiavajte túto polohu, kým sa pílový list úplne nezastaví. Potom drevo odstráňte.
- Nikdy neťahajte drevo vzad. Ak to bude nutné, vypnite motor a udržiavajte polohu, kým sa pílový list úplne nezastaví.

## 10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

### 10.1 Čistenie zariadenia



**Riziko zásahu elektrickým prúdom! Nikdy nestriekajte vodou ani nevystavujte vode. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť neopraviteľné poškodenie jednotky. Plastové diely môžu skorodovať v dôsledku pôsobenia chemikálií.**

Starostlivé ošetrovanie a pravidelné čistenie zabezpečí, že jednotka zostane funkčná a bude dlho dobre fungovať.

- Nečistoty odstráňte kefkou.
- Nástroj utrite vlhkou handričkou.
- Ventiláčné otvory udržiavajte čisté a bez prachu.

### 10.2 Údržba jednotky



**Nebezpečenstvo zranenia! Pred vykonávaním údržbárskych prác zabezpečte, aby bolo zariadenie odpojené od elektriny (odpojte napájanie).**



**Nebezpečenstvo zranenia! Krátko po pílení môže byť pílový kotúč veľmi horúci. Horúci pílový list nechajte vychladnúť. Horúci pílový list nikdy nečistite horľavými kvapalinami.**



**Nečinný pílový list môže spôsobiť zranenie! Pri výmene pílového listu používajte rukavice.**

**11 SKLADOVANIE, PREPRAVA****11.1 Skladovanie**

**Nebezpečenstvo zranenia! Jednotku skladujte takým spôsobom, aby ju nemohli zapnúť neoprávnené osoby. Zabezpečte, aby sa na skladovanej jednotke nemohol nikto zraniť.**

**Poškodenie stroja! Neskladujte nechránený stroj vo vlhkom prostredí.**

**12 TECHNICKÉ ÚDAJE**

Menovité napätie	230 – 240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon	S1:500 W S6 15 % 800 W
Hmotnosť	11,00 kg
Ochranná trieda	I
Rýchlosť voľnoběžných otáčok	2950 min <sup>-1</sup>
Priemer pílového listu (vonkajší)	200 mm
Otvor pílového listu (vnútorný)	16 mm
Hrúbka pílového listu	2,4 mm
Počet zubov	24 T
Max. hĺbka rezania pri 90°	43 mm
Max. hĺbka rezania pri 45°	27 mm
Veľkosť stola	505 x 373 mm
Vývod vysávaného prachu	Ø 30 mm

**13 HLUK**

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	100 dB(A)



**POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.**



## 14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napríklad ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Ani poškodenia a chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Ďalšie informácie získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku zároveň nie je možné uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sietového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiiek atď.).
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

## 15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak je k dispozícii zariadenie na recykláciu, odovzdajte zariadenie na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

**16 VYHLÁSENIE O ZHODE****VARO****VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V.** Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO

vyhlasuje, že

výrobok:	Stolová píla
obchodná známka:	POWERplus
model:	POWX07588

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ  
2014/30/ES  
2006/42/ES

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015  
EN62841-3-1 : 2014  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015  
EN IEC 61000-3-2 : 2019  
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove  
Regulačné záležitosti – Compliance Manager  
03/12/2021, Lier - Belgium