

Fig. B

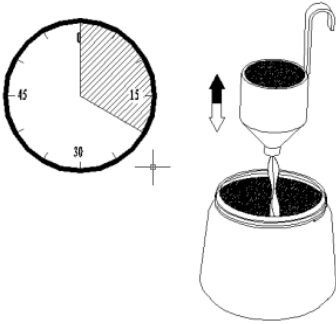


Fig. C


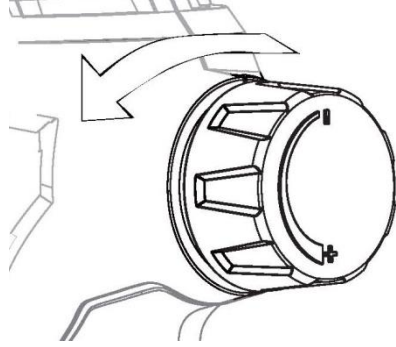


Fig. D



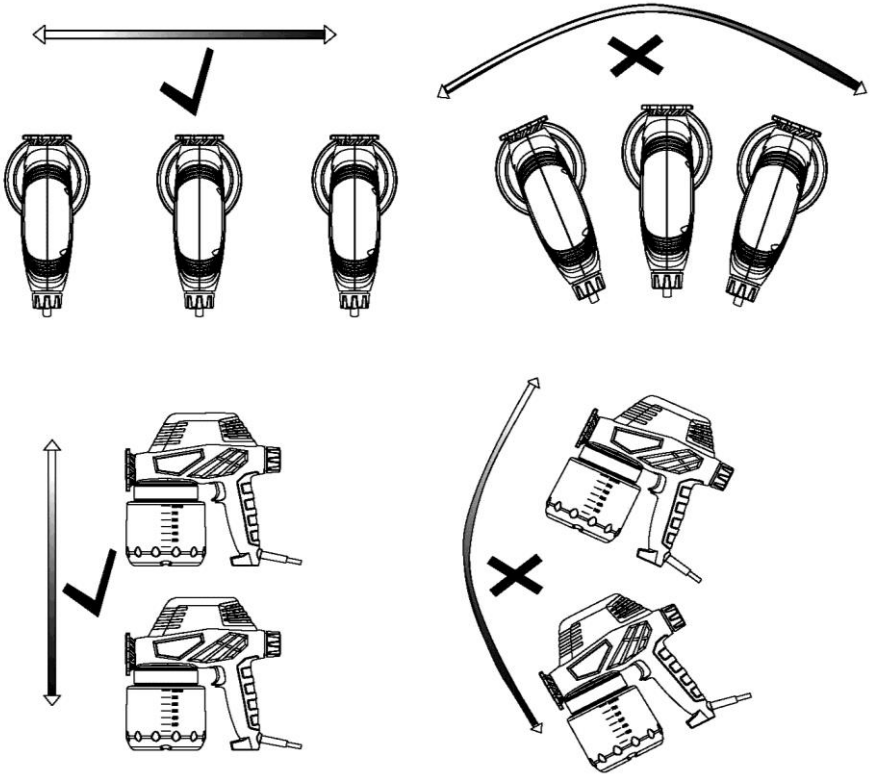

<b>1</b>	<b>POPIS (OBR. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBSAH BALENIA</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>VYSVETLENIE SYMBOLOV</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE</b> .....	<b>4</b>
4.1	<i>Pracovná plocha</i> .....	4
4.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i> .....	4
4.3	<i>Osobná bezpečnosť</i> .....	4
4.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i> .....	5
4.5	<i>Servis</i> .....	5
<b>5</b>	<b>DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b> .....	<b>5</b>
5.1	<i>V nasledujúcich prípadoch striekaciu pištoľ okamžite vypnite:</i> .....	6
<b>6</b>	<b>PREVÁDKOVÉ POKYNY</b> .....	<b>6</b>
6.1	<i>Príprava (obr. B)</i> .....	6
6.2	<i>Riedenie</i> .....	7
6.3	<i>Nastavenie vystupujúceho množstva</i> .....	7
6.4	<i>Striekanie (obr. C)</i> .....	7
6.5	<i>Techniky striekania (obr. D)</i> .....	7
<b>7</b>	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA (OBR. G)</b> .....	<b>8</b>
7.1	<i>Po každom použití musíte vykonať nasledujúce práce.</i> .....	8
<b>8</b>	<b>ÚDRŽBA</b> .....	<b>9</b>
8.1	<i>Čistenie</i> .....	9
8.2	<i>Mazanie</i> .....	9
<b>9</b>	<b>TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b> .....	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>HLUK</b> .....	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>10</b>
11.1	<i>Motor hučí, ale nestrieka alebo je striekanie nepravidelné</i> .....	10
11.2	<i>Rozprášenie nie je dobré</i> .....	10
11.3	<i>Nadmerné nanášanie farby</i> .....	10
11.4	<i>Motor je hlučnejší ako zvyčajne</i> .....	10
11.5	<i>Nestrieka, nevydáva zvuk</i> .....	10

11.6	Prevádzkový zvuk nie je správny.....	10
11.7	Nadmerné hmlenie s „pomarančovou kôrou“.....	10
12	ZÁRUKA.....	11
13	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	11
14	VYHLÁSENIE O ZHODE.....	12

# STRIEKACIA PIŠTOĽ NA FARBU 130W POWX351



**VAROVANIE!** Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

## 1 POPIS (OBR. A)

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Kryt motora       | 5. Nádrž na farbu                 |
| 2. Regulácia výstupu | 6. Striekacia tryska v tvare koša |
| 3. Tlačidlo spúšte   | 7. Viskozimeter                   |
| 4. Rukoväť           | 8. Kľúč na trysku                 |

## 2 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



**VAROVANIE:** Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!

1x návod  
1x čistiaci kolík  
1x viskozimeter

1x náhradná tryska (0,8 mm)  
2x ventily  
Kľúč na trysku



**Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.**

## 3 VYSVETLENIE SYMBOLOV

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		Pozorne si prečítajte pokyny.
	V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami Európskych smerníc.		V prašných podmienkach noste ochrannú masku.
	Noste vždy ochranné okuliare.		Noste chrániče sluchu.

## 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

### 4.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

### 4.2 Elektrická bezpečnosť



**Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku**

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 4.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.

- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

#### **4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň**

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznamené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

#### **4.5 Servis**

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

## **5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- **NIKDY NESTRIEKAJTE NA OSOBY - NIKDY** nemierte trysku na iné osoby alebo zvieratá. Nikdy nedovoľte, aby sa striekaná látka dostala do priameho kontaktu s pokožkou.
- **BOD VZPLANUTIA** - Táto striekacia pištoľ sa nesmie používať na striekanie horľavých farieb a riedidiel s bodom vzplanutia nižším ako 32°C.
- **VETRANIE**- Vždy zabezpečte, aby bolo v pracovnej oblasti pri striekaní dostatočné vetranie.
- **TRYSKA V TVARE KOŠA** - Počas používania udržiavajte striekaciu trysku v tvare koša vždy na svojom mieste.



- **DBAJTE NA PROSTREDIE PRACOVNEJ OBLASTI** – Striekacie pištole nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.
- **POZOR NA NEBEZPEČENSTVO** - Pozor na nebezpečenstvo vyplývajúce zo striekania materiálu. Pozrite si značky na nádobe alebo informácie dodané výrobcom.
- **NESTRIEKAJTE** - Nestriekajte žiadny materiál, u ktorého hrozí nebezpečenstvo.
- **OCHRANA OČÍ** - Vždy používajte vhodnú ochranu očí, aby sa do nich nedostali nebezpečné výpary alebo para.
- **NOSTE MASKU** - Nikdy nepoužívajte striekaciu pištoľ bez použitia masky.
- **CHRÁŇTE SI SLUCH** - Noste chrániče sluchu, ak akustický tlak prekračuje 85 dB(A).
- **UDRŽIAVAJTE SVOJE NÁSTROJE** - Striekaciu pištoľ, nádrž na farbu a trysky udržiavajte čisté. Nečistite horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nižším ako 32 °C. Pravidelne kontrolujte sieťový kábel a ak je poškodený, dajte ho opraviť kvalifikovanej osobe.
- **OTVORENÝ OHEŇ** - Nikdy nestriekajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo plameňa horáka zariadenia.
- **FAJČENIE** - Počas striekania nikdy nefajčíte.
- **RIEDENIE** - Pred použitím farby alebo iných materiálov si vždy najprv prečítajte informácie alebo pokyny o riedení farby od výrobcu.
- **ODPOJTE OD SIEŤOVÉHO ZDROJA** - Pri plnení farby alebo čistení striekacej pištole vždy zariadenie najprv odpojte od sieťového zdroja.
- **KEĎ NESTRIEKATE, ZARIADENIE VYPNITE** – Predchádzajte používaniu zariadenia, keď je gombík rýchlosti prietoku úplne zatvorený na akúkoľvek dobu.



**Za používanie nevhodných látok alebo farieb, ktoré boli nesprávne zriadené, a za akékoľvek zdravotné riziká vyplývajúce z nedostatočnej ventilácie neberieme žiadnu zodpovednosť.**

### 5.1 **V nasledujúcich prípadoch striekaciu pištoľ okamžite vypnite:**

- Prerušenie v sieťovej zástrčke, sieťovom kábli alebo poškodenie sieťového vedenia.
- Chybný spínač.
- Dym alebo zápach zo spálenej izolácie.

## 6 **PREVÁDZKOVÉ POKYNY**

### 6.1 **Príprava (obr. B)**



**Nepoužívajte farby alebo nátery na stenu s textúrou, pretože tým upcháte trysku.**

Aby ste získali tie najlepšie výsledky, je dôležité, aby ste pred začatím používania striekacej pištole pripravili povrch, na ktorý budete striekať, a farbu rozriedili tak, aby mala správnu viskozitu. Vždy zabezpečte, aby sa na povrchoch, na ktoré budete farbu striekať, nenachádzali nečistoty, prach, ani masť. Povrchy, na ktoré nebudete striekať, zakryte kvalitnou maskovacou lepiacou páskou. Farba alebo kvapalina, ktorú budete striekať, by mala byť zbavená všetkých hrudiek a iných častíc a mala by byť dobre rozriedená. Striekacou pištoľou môžete striekať rôzne látky. Pred ich zakúpením si ale vždy si pozrite odporúčanie výrobcu.

**6.2 Riedenie**

**Pred plnením farby do nádrže na striekací materiál nikdy nezabudnite odpojiť zariadenie od sieťového zdroja.**

Veľa farieb sa dodáva pripravených pre náter štetcom a musia byť pred striekaním rozriedené. Pri riedení sa riaďte pokynmi výrobcu pre riedenie farby pri použití v striekacej pištoľi. Viskozimeter vám pomôže určiť správnu viskozitu farby, ktorú používate. Na určenie správnej viskozity naplňte viskozimeter po okraj farbou. Odmerajte čas, počas ktorého natečie farba z viskozimetra späť do plechovky. Dolná tabuľka uvádza odporúčané doby pre rôzne typy materiálov.

Plastová a latexová farba	24 - 28 sekúnd
Farba na báze vody	20 - 25 sekúnd
Základná farba	24 - 29 sekúnd
Laky	25 - 35 sekúnd
Farba na báze oleja	18 - 22 sekúnd
Emailové farby	18 - 22 sekúnd
Hliníkové farby	22 - 25 sekúnd
Konzervácia spodku auta	25 - 35 sekúnd
Konzervačné prostriedky na drevo	28 - 35 sekúnd
Ochranné prostriedky na drevo	Riedenie nie je potrebné
Moridlo na drevo	Riedenie nie je potrebné

Ak vyprázdnenie farby trvá dlhšie ako je odporúčaný čas, musí sa prostriedok ešte zriediť. Zmiešajte malé množstvo vhodného riedidla a použite test viskozity, kým nedosiahnete správnu hustotu. Niektoré striekateľné materiály obsahujú častice alebo hrudky. Tieto materiály by ste pred ich naplnením do nádrže na farbu mali precediť.

**6.3 Nastavenie vystupujúceho množstva**

Keď je nádrž takmer prázdna, naplňte ju.

Ak výsledok striekania po naplnení nespĺňa vaše predstavy (chrlenie / zlé rozprášenie ...) vykonajte nové nastavenie a to tak, že otočíte gombík regulácie výstupu farby do vhodnej polohy.

**6.4 Striekanie (obr. C)**

Naplňte nádrž na farbu správne rozriedenou a precedenou farbou. Striekaciu pištoľ pripojte k sieťovému zdroju. Striekaciu pištoľ namierte na kúsok skúšobného materiálu a držte tlačidlo spúšte, kým nezačne striekať farba. Nastavte kontrolu výstupu (2), kým nebude striekať požadovaný objem farby. Otočte regulátor výstupu v smere hod. ručičiek (B), aby ste prúd znížili a proti smeru hod. ručičiek (A), aby ste ovplyvnili vzor striekania. Slabý vzor striekania sústreďuje farbu do stredu a vytvorí škvrnitú vrstvu. Dobrý vzor striekania bude mať rovnomerné rozmiestnenie farby po celom vzore.

**6.5 Techniky striekania (obr. D)**

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, vždy držte striekaciu pištoľ paralelne k povrchu. Trysku držte asi 25 - 30 cm od povrchu a striekajte rovnomerne zo strany na stranu alebo zhora nadol. Nestriekajte pod uhlom, pretože to spôsobí, že farba bude tiecť po povrchu. Používajte hladké a rovnomerné ťahy. Pri striekaní väčších plôch používajte cikcakový vzor, podľa obrázka. (obr. E)

Striekaciu pištoľ nikdy nespúšťajte ani nezastavujte, keď je namierená na povrch, ktorý sa bude striekať. Rovnomerne riadte rýchlosť pohybu striekacej pištole. Rýchla rýchlosť pohybu nad povrchom vytvorí tenkú vrstvu a nízka rýchlosť hrubú vrstvu. Vždy naneste naraz len jednu vrstvu. Ak je potrebná ďalšia vrstva, riadte sa odporúčaniami výrobcu týkajúce sa doby schnutia než nanesiete ďalšiu vrstvu. Keď striekate malé plochy, držte regulátor výstupu na malom nastavení. Predídete tak použitiu nadmerného množstva farby a zabránite nadmernému striekaniu. Ak je to možné, nezastavujte a nezačínajte striekanie na predmete. Môže to spôsobiť to, že naostriekate príliš veľa alebo málo farby. Striekaciu pištoľ nenakláňajte o viac ako 45°.

## 7 ČISTENIE A ÚDRŽBA (OBR. G)



**Pred čistením striekacej pištole alebo nádrže na farbu nikdy nezabudnite odpojiť zariadenie od sieťového zdroja.**

Je potrebné, aby bola striekacia pištoľ pred každým použitím dôkladne vyčistená. Ak striekaciu pištoľ nevyčistíte úplne, môže to spôsobiť upchatie a zariadenie nebude pri ďalšom používaní fungovať! Záruka nepokrýva čistenie striekacej pištole, ktorá nebola správne vyčistená používateľom.

### 7.1 Po každom použití musíte vykonať nasledujúce práce.

- Z nádrže vyprázdňte zvyšný materiál.
- Nádrž úplne vyčistíte pomocou riedidla, ktoré ste používali.
- Do nádrže nalejte trochu riedidla striekajte cez striekaciu pištoľ, kým nebude z trysky vychádzať len riedidlo.
- Riedidlom dôkladne vyčistíte prijímaciu rúrku na farbu a filter.
- Vyčistíte kôš a trysku a odstránite ostatné častice alebo farbu, ktorá ostala.
- Striekaciu pištoľ otočte dnom nahor a na dva otvory (F) naneste niekoľko kvapiek ľahkého oleja. Namažete tým piest a valec.

Ak si vaša striekacia pištoľ vyžaduje špeciálne vnútorné čistenie, môže byť potrebné rozobrať ju. V takýchto prípadoch postupujte nasledovne.

- Zástrčku vyberte z el. zásuvky.
- Vyberte nádrž na farbu, prijímaciu rúrku a filter.
- Povoľte 4 skrutky (G).
- Odoberte zostavu čerpadla.
- Uvoľnite trysku (H), ventil (J), piest (K) a pružinu (L).
- Rozpúšťadlom vyčistíte valec (M) a všetky časti.
- Na piest, pružinu a valec naneste niekoľko kvapiek ľahkého lubrikačného oleja.
- Striekaciu pištoľ znovu zložte.

**8 ÚDRŽBA**

**Keď budete vykonávať údržbu motora, zabezpečte, aby zariadenie nebolo pod prúdom.**

Naše stroje boli zhotovené tak, aby fungovali dlhodobo len pri minimálnej údržbe. Trvalá úspešná prevádzka závisí od správneho ošetrovania a čistenia stroja.

**8.1 Čistenie**

Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora. Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt. Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

**8.2 Mazanie**

Stroj si nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

**9 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

Menovitý výkon	130 W
Menovité napätie	220-240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Priemer trysky	0,8 mm
Rýchlosť toku	320 g/min.
Max. viskozita	60 din./sek.
Dĺžka kábla	2 m
Kapacita nádrže	0,8 l
Nastaviteľné ovládanie toku farby	Áno
Latexová farba	Áno
Vzory striekania	1
Okrúhly vzor striekania	Áno
Mäkká rukoväť	Áno

**10 HLUK**

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	103 dB(A)



**POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.**

aw (Vibrácie)	11,7 m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
---------------	-----------------------	--------------------------

## 11 ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

### 11.1 *Motor hučí, ale nestrieka alebo je striekanie nepravidelné*

- Opotrebovaná vystrekovacia hlava:

Vymeňte vystrekovaciu hlavu.

- Prijímacia rúrka nie je v správnej polohe:

Znovu nastavte prijímaciu rúrku.

- Zablockovaná prijímacia rúrka:

Vyčistite riedidlom.

- Zablockovaná tryska:

Vyčistite trysku.

- Zablockovaný filter:

Vyčistite riedidlom.

- Regulačný gombík musí byť nastavený:

Nastavte.

### 11.2 *Rozprášenie nie je dobré*

- Nie je správne nastavenie objemu:

Nastavte.

- Farba je príliš hustá:

Skontrolujte viskozitu farby.

### 11.3 *Nadmerné nanášanie farby*

- Striekacia pištoľ nie je čistá alebo namazaná. Preto je piest zaseknutý vo valci:

Rozoberte striekaciu pištoľ a vyčistite ju riedidlom.

- Príliš veľa farby:

Nastavte objem proti smeru hod. ručičiek, čím zredukujete striekanie. (Dve tenké vrstvy sú lepšie ako jedna hrubá.)

- Viskozita je príliš nízka:

Skontrolujte viskozitu.

### 11.4 *Motor je hlučnejší ako zvyčajne*

- Striekacia pištoľ nie je čistá alebo namazaná. Preto je piest zaseknutý vo valci:

Rozoberte striekaciu pištoľ a vyčistite ju riedidlom.

### 11.5 *Nestrieka, nevydáva zvuk*

- Bez elektriny:

Skontrolujte zdroj napätia.

### 11.6 *Prevádzkový zvuk nie je správny*

- Zlé nastavenie výstupu:

Znovu nastavte.

- V nádrži nie je dostatok farby, čo má za následok, že sa nasáva vzduch:

Doplňte farbu.

- Materiál nie je správne rozriedený alebo neprechádza úplne cez prijímaciu rúrku:

Skontrolujte prijímaciu rúrku a úroveň viskozity.

### 11.7 *Nadmerné hmlenie s „pomarančovou kôrou“*

- Nepoužili ste správne rozpúšťadlo:

Použite správne rozpúšťadlo.

- Striekacia pištoľ je príliš ďaleko od povrchu:

Striekaciu pištoľ držte bližšie k predmetu.

- Farba je príliš hrubá:

Rozriedte farbu.

## 12 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

## 13 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

**14 VYHLÁSENIE O ZHODE**



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že  
Výrobok: STRIEKACIA PIŠTOL' NA FARBU 130W  
Obchodná známka: POWERplus  
Model: POWX351

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):  
2006/42/EC  
2004/108/EC  
2011/65/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):  
EN60745-1 : 2009  
EN50580 : 2012  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 1997  
EN61000-3-2 : 2006  
EN61000-3-3 : 2008

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Hugo Cuypers  
Regulačné záležitosti – Compliance Manager  
02/06/15